

## RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT REALISATION DE TRAVAUX

Code du Travail – article R4412-97  
Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NFX 46-020 – Décembre 2008

Rapport N° 257150 établi le 12/04/2016

ECOLE MATERNELLE\_SOULTZ SOUS FORET\_AMIANTE\_257150

ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS  
67250 SOULTZ SOUS FORET



**Donneur d'ordre :**

VILLE DE SOULTZ-SOUS-FORET  
2, rue des Barons de Fleckenstein

**Représentant ayant accompagné l'opérateur de repérage :** Aucun accompagnateur

**Laboratoire ayant effectué les éventuelles analyses :**

**FLASHLAB - 38 Rue de l'Industrie - 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN -  
Numéro d'accréditation COFRAC : 1-5765**

**Opérateur de repérage :** Jean-Philippe RIGHETTI



## SOMMAIRE

I.	CONCLUSIONS .....	3
II.	RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : .....	6
III.	OBSERVATIONS : .....	6
IV.	PREAMBULE .....	8
V.	BUT DE LA MISSION .....	8
VI.	TEXTES REGLEMENTAIRES.....	8
VII.	METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC.....	9
	1. Obligations du donneur d'ordre	9
	2. Phase de repérage	9
	3. Phase prélèvement et analyse d'échantillons	9
VIII.	LOCAUX VISITES ET NON VISITES.....	10
	1. Liste des locaux visités et non visités	10
	2. Liste des matériaux et produits reconnus visuellement	10
	3. Liste des matériaux ayant fait l'objet de prélèvements pour analyse	10
IX.	RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE .....	18
	ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	
	ANNEXE 2 - PLANS ET CROQUIS	
	ANNEXE 3 - PHOTOS	
	ANNEXE 4 - PROCES VERBAUX DU LABORATOIRE	
	ANNEXE 5 - DESCRIPTIF DES TRAVAUX ENVISAGES	
	ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE	
	ANNEXE 7 - ATTESTATION DE CERTIFICATION	

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**

## I. CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante après analyse :**

MATERIAU	LOCALISATION DU MATERIAU	DESCRIPTION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
<b>Colle de lino</b> (Revêtements de sol)	<b>Rdc</b> Entrée	/	/
<b>Ragréage</b> (Revêtements de sol)	<b>Rdc</b> Entrée	/	/
<b>Dalle de sol verte</b> (Revêtements de sol)	<b>Rdc</b> Entrée, Local, Bureau, Dégagement 1, Dégagement 2, Salle 3, Stockage 2 <b>1er étage</b> Salle 5, Stockage	/	/
<b>Colle + Ragréage</b> (Revêtements de sol)	<b>Rdc</b> Entrée, Dégagement 1, Dégagement 2, Salle 3, Stockage 2, RDC Cage d'escalier 1 <b>1er étage</b> Salle 4, Dégagement 3, Salle 5, Stockage, Salle 6, 1er Cage d'escalier 2	/	/
<b>Colle de lino + Dalle de sol verte</b> (Revêtements de sol)	<b>Rdc</b> Salle 2	/	/
<b>Dalle de sol verte + Chape + Colle</b> (Revêtements de sol)	<b>Rdc</b> Stockage 1	/	/
<b>Dalle de sol noire</b> (Revêtements de sol)	<b>1er étage</b> Salle 4, Dégagement 3, Salle 6, 1er Cage d'escalier 2	/	/
<b>Crépi 1</b> (Mur et cloisons)	<b>Facade</b> Facade SUD	/	/
<b>Crépi 3</b> (Mur et cloisons)	<b>Facade</b> Facade NORD	/	/
<b>Crépi 4</b> (Mur et cloisons)	<b>Facade</b> Facade EST	/	/
<b>Crépi 2</b> (Mur et cloisons)	<b>Facade</b> Facade OUEST	/	/

**Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante :**

MATERIAU	LOCALISATION DU MATERIAU	DESCRIPTION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
<b>Colle de lino + Feutrine</b> (Revêtements de sol)	<b>Rdc</b> Entrée, Local, Bureau, Dégagement 1, Dégagement 2, Salle sieste, Salle 1, Sanitaires 1, Salle 3, Stockage 2, RDC Cage d'escalier 1 <b>1er étage</b> Salle 4, Dégagement 3, Salle 6, 1er Cage d'escalier 2	/	/
<b>Enduit à base de plâtre</b> (Mur et cloisons)	<b>Rdc</b> Entrée, Local, Bureau, Salle sieste, Salle 1, Salle 2, Stockage 1, Salle 3, Stockage 2, Salle de jeux, Cuisine, RDC Cage d'escalier 1, RDC Cage d'escalier 2 <b>1er étage</b> Sanitaires, Salle 4, Dégagement 3, Salle 5, Stockage, Salle 6, Dégagement 4, Salle 7, Salle 8, Salle 9, San., WC F, WC H, WC , Bibliothèque , 1er Cage d'escalier 1, 1er Cage d'escalier 2	/	/
<b>Enduit à base de plâtre</b> (Plafonds)	<b>Rdc</b> Entrée, Dégagement 1, Dégagement 2, Salle sieste, Salle 1, Salle 2, Stockage 1, Sanitaires 1, Salle 3, Stockage 2, Sanitaires 2, Salle de jeux, Cuisine, Local 1, Local vélo, Garage 2 <b>1er étage</b> Sanitaires, Salle 4, Dégagement 3, Salle 5, Stockage, Salle 6, Dégagement	/	/

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**

MATERIAU	LOCALISATION DU MATERIAU	DESCRIPTION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	4, San., WC F, WC H, WC , 1er Cage d'escalier 1, 1er Cage d'escalier 2		
<b>Mastic</b> (Fenêtres)	<u>Rdc</u> Entrée, Local, Bureau, Dégagement 1, Salle sieste, Stockage 2, Sanitaires 2, Local 1, Local vélo, Garage 2 <u>Sous-sol</u> Dégagement 1, Local 1, Local 2, Garage	/	/
<b>Enduit à base de plâtre 1</b> (Mur et cloisons)	<u>Rdc</u> Dégagement 1, Dégagement 2, Sanitaires 2	/	/
<b>Enduit à base de plâtre 2</b> (Mur et cloisons)	<u>Rdc</u> Dégagement 1, Dégagement 2, Sanitaires 2	/	/
<b>Mastic 2</b> (Fenêtres)	<u>Rdc</u> Dégagement 1	/	/
<b>Colle de carrelage</b> (Revêtements de sol)	<u>Rdc</u> Salle sieste, Salle 1	/	/
<b>Chape</b> (Planchers)	<u>Rdc</u> Salle 2	/	/
<b>Colle de lino</b> (Revêtements de sol)	<u>Rdc</u> Stockage 1 <u>1er étage</u> Dégagement 4, Salle 7, Salle 8, Salle 9, Bibliothèque , 1er Cage d'escalier 1	/	/
<b>Enduit 1</b> (Mur et cloisons)	<u>Rdc</u> Sanitaires 1	/	/
<b>Enduit 2</b> (Mur et cloisons)	<u>Rdc</u> Sanitaires 1	/	/
<b>Colle de faïences</b> (Mur et cloisons)	<u>Rdc</u> Salle 3, Sanitaires 2, Cuisine, Local 1, Local vélo <u>1er étage</u> Sanitaires, Salle 5, Salle 7, Salle 8, Salle 9, WC F, WC H, WC	/	/
<b>Colle de carrelage + Chape</b> (Revêtements de sol)	<u>Rdc</u> Sanitaires 2, Cuisine, Local 1, Local vélo <u>1er étage</u> Sanitaires, San., WC F, WC H, WC	/	/
<b>Joint de carrelage</b> (Revêtements de sol)	<u>Rdc</u> Sanitaires 2	/	/
<b>Colle de lino + Ragréage</b> (Revêtements de sol)	<u>Rdc</u> Salle de jeux	/	/
<b>Colle de plinthes</b> (Mur et cloisons)	<u>Rdc</u> Cuisine, Local 1, Local vélo <u>1er étage</u> Sanitaires, Dégagement 4, Salle 7, Salle 8, Salle 9, San., WC F, WC H, WC , Bibliothèque , 1er Cage d'escalier 1	/	/
<b>Enduit</b> (Mur et cloisons)	<u>Rdc</u> Local 1, Local vélo, Garage 2	/	/
<b>Tresse câbles électriques</b> (Tuyauteries)	<u>Rdc</u> Local vélo	/	/
<b>Crépi</b> (Mur et cloisons)	<u>Rdc</u> Facade Garage2/Local1/Local vélo <u>Sous-sol</u> Dégagement 1, Local 2, Garage	/	/
<b>Joint de brique</b> (Mur et cloisons)	<u>Rdc</u> Facade Garage2/Local1/Local vélo <u>Sous-sol</u> Local 1	/	/
<b>Flocage</b> (Plafonds)	<u>Sous-sol</u> Dégagement 1	/	/
<b>Calorifugeages</b> (Tuyauteries)	<u>Sous-sol</u> Dégagement 1	/	/
<b>Colle jaune isolant</b> (Plafonds)	<u>Sous-sol</u>	/	/



Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante  
Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**

MATERIAU	LOCALISATION DU MATERIAU	DESCRIPTION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	Local 1		
<b>Joint mortier</b> (Mur et cloisons)	<u>Sous-sol</u> Local 2	/	/
<b>Crépi extérieur</b> (Mur et cloisons)	<u>Sous-sol</u> Garage	/	/
<b>Joint mortier</b> (Tuile)	<u>Sous-sol</u> Garage	/	/
<b>Joint vitre</b> (Portes coupe-feu)	<u>1er étage</u> Dégagement 3, Dégagement 4	/	/
<b>Joint</b> (Portes coupe-feu)	<u>1er étage</u> Dégagement 3, Dégagement 4	/	/
<b>Ragréage</b> (Revêtements de sol)	<u>1er étage</u> Dégagement 4, Salle 7, Salle 8, Salle 9, Bibliothèque , 1er Cage d'escalier 1	/	/
<b>Enduit cheminé</b> (Mur et cloisons)	<u>Grenier</u> Zone 1	/	/
<b>Joint pierre/Mortier</b> (Mur et cloisons)	<u>Facade</u> Facade NORD	/	/

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**

## II. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :

Liste des documents fournis par le donneur d'ordre	Observations	Voir annexe
<b>Plans ou croquis</b>		
Non		<b>ANNEXE 2</b>
<b>Autres documents relatifs à la construction</b>		
Non		/
<b>Documents relatifs aux travaux projetés</b>		
Oui		<b>ANNEXE 5</b>
<b>Rapports de repérage antérieurs</b>		
Non		/

## III. OBSERVATIONS :

Intitulé de l'observation	OUI	NON	Sans Objet	Observations
Un plan de prévention a été réalisé avant intervention sur site	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Le bâtiment était vide d'occupants	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Le bâtiment était vide de meubles	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Les équipements et installations étaient en services	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Les équipements et installations étaient alimentés	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Le vide sanitaire était visitable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	/
Les combles ou la toiture terrasse étaient accessibles et visitables	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
<b>Réserves :</b>	<p>Il convient de rester toujours vigilant, tout au long du chantier et notamment pendant la phase de curage, quant à ces réserves :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Notre repérage est conforme à la réglementation et notamment à la norme NF X 46-020. Toutefois, il n'est jamais possible d'être exhaustif dans le contrôle des volumes, puisqu'un seul et même sondage est représentatif d'une zone homogène entière.</li> <li>- En cas de mise à jour de matériau suspect, nous ré-interviendrons afin de lever les réserves.</li> </ul> <p>Il n'y a pas eu d'investigations sur certains éléments (destruction trop importante ou appareils en service) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- derrière le plâtre (ou placoplâtre ou bois) des murs, cloisons, plafonds, caissons au plafond et gaines techniques cloisonnées</li> <li>- sous le parquet</li> <li>- sous le carrelage</li> <li>- gaines technique</li> <li>- derrière le tablier de la baignoire (et/ou le receveur de la douche)</li> <li>- gaines et caissons de ventilation</li> <li>- les caissons de volets et les menuiseries n'ont pas été démontés.</li> <li>- la chaudière ainsi que les radiateurs n'ont pas été démontés</li> <li>- les plinthes n'ont pas été démontées</li> <li>- derrière le faux plafond / Le plenum</li> <li>- il est nécessaire de se référer aux PV de laboratoires pour s'informer du détail des analyses !</li> <li>- Il n'y a pas eu de sondage sur le matériau qui se situe derrière le flocage.</li> </ul>			



**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante  
Avant réalisation de travaux**

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**

Propriétaire :

Administration VILLE DE SOULTZ SOUS FORET - M LE MAIRE  
BP 30019 - 67250 SOULTZ SOUS FORET

Organisme ayant réalisé la mission :

**QUALICONSULT IMMOBILIER - Agence de STRASBOURG -**

Contrat d'assurance : **MMA IARD - n°127.106.241** valide jusqu'au 31 décembre 2016

Opérateur de repérage : **Jean-Philippe RIGHETTI**

Certificat de compétence : **GINGER CATED - 12 avenue Gay Lussac - ZAC LA CLEF ST PIERRE - 78990 ELANCOURT (1403)**

Date de réalisation de la mission : le 03/03/2016



Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**

#### IV. PREAMBULE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante des principaux éléments de la construction dans le cadre **des travaux de l'immeuble sis :**

##### **ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS 67250 SOULTZ SOUS FORET**

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction définit les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention.

##### **Rapports de repérage amiante antérieurs :**

Néant

#### V. BUT DE LA MISSION

Etablir un repérage de la présence éventuelle de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les éléments de la construction et susceptibles d'être affectés par les travaux

##### **Description des travaux :**

##### **EXTENSION ET RESTRUCTURATION DE L'ECOLE MATERNELLE DE SOULTZ-SOUS-FORET.**

Dans le cadre de ce diagnostic, seuls les composants affectés par les travaux font l'objet du présent repérage

#### VI. TEXTES REGLEMENTAIRES

- Code du travail – article R4412-97
- Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
- Norme NFX 46-020 – Décembre 2008 : repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les immeubles bâtis.

## VII. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC

### 1. Obligations du donneur d'ordre

Dans le cadre d'une mission de type « Travaux de Réhabilitation », le donneur d'ordre doit communiquer à QUALICONSULT IMMOBILIER un **état descriptif écrit des travaux projetés** que nous annexons à ce présent rapport. Si ce document venait à être manquant, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre dans l'hypothèse où ce rapport venait à être incomplet.

Le donneur d'ordre à la responsabilité de fournir à QUALICONSULT IMMOBILIER tous les **moyens d'accès** pour le bon déroulement de sa mission (clefs, échafaudage, échelle, etc.) et cela en assurant la sécurité de l'opérateur de repérage.

Il est possible que des revêtements de sol anciens (dalles, colles, ragréages...) n'aient pas été détectés car masqués par un autre revêtement qu'il aura été impossible d'arracher ou enlever le jour de la visite, les locaux étant par exemple encore en activité ou des meubles masquant ces revêtements étant encore en place.

Dans les trois cas précités, si des investigations complémentaires venaient à être nécessaires, le donneur d'ordre devra re-missionner QUALICONSULT IMMOBILIER ou un autre organisme.

### 2. Phase de repérage

La phase de repérage peut comporter deux étapes :

- La première étape portant sur les matériaux accessibles par un accès direct ou ne nécessitant que des démontages ou interventions simples n'entraînant pas de détérioration. En cas de présence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante et si un doute persiste sur la nature du matériau ou du produit, un ou des prélèvements représentatifs ont été réalisés.

- La seconde étape est mise en place en cas d'inaccessibilité ou d'obligation de sondages destructifs, les endroits précis où ils devront être réalisés par une entreprise désignée par le propriétaire sont indiqués dans la suite du rapport. Après que le client ait informé QUALICONSULT IMMOBILIER de la réalisation de ces sondages, il sera réalisé une ou plusieurs visites complémentaires, des prélèvements d'échantillons éventuels et l'émission d'un rapport complémentaire.

### 3. Phase prélèvement et analyse d'échantillons

Chaque prélèvement a été réalisé avec un outil adapté à la nature du produit ou du matériau puis placé dans un contenant étanche doublé sur lequel ont été portées les indications nécessaires à son identification. Afin d'éviter toute contamination croisée, le matériel a été soigneusement nettoyé à l'aide de lingettes à l'alcool entre chaque prélèvement.

Les prélèvements feront l'objet si besoin d'une analyse par un laboratoire accrédité par le COFRAC au titre du programme 144 sous le n° 1-1029. Les méthodes de prélèvements et d'analyses appliquées sont conformes au programme d'accréditation des laboratoires n°144 « Essais concernant la recherche d'amiante dans les matériaux et dans l'air » du COFRAC.

En fonction de la nature du matériau à analyser, les techniques d'analyses appliquées sont les suivantes :

- La microscopie optique à lumière polarisée (MOLP)
- La microscopie électronique à transmission analytique (META) considérée comme la méthode de référence applicable à tous types de matériaux.

Ces techniques d'analyses sont prescrites dans l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2003 « relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les matériaux et produits »

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**

## VIII. LOCAUX VISITES ET NON VISITES

### 1. Liste des locaux visités et non visités

Etage	Locaux visités	Zones non accessibles	Remarques
Rdc	Entrée, Local, Bureau, Dégagement 1, Dégagement 2, Salle sieste, Salle 1, Salle 2, Stockage 1, Sanitaires 1, Salle 3, Stockage 2, Sanitaires 2, Salle de jeux, Cuisine, RDC Cage d'escalier 1, RDC Cage d'escalier 2, Local 1, Local vélo, Garage 2, Facade Garage2/Local1/Local vélo	/	/
Sous-sol	Dégagement 1, Local 1, Local 2, Local 3, Chaufferie, Local cuve, Zone 1, Zone 2, Dégagement 2, Zone 3, Zone 4, Zone 5, Garage	/	/
1er étage	Sanitaires, Salle 4, Dégagement 3, Salle 5, Stockage, Salle 6, Dégagement 4, Salle 7, Salle 8, Salle 9, San., WC F, WC H, WC, Bibliothèque, 1er Cage d'escalier 1, 1er Cage d'escalier 2	/	/
Grenier	Zone 1	/	/
Facade	Facade SUD, Facade NORD, Facade EST, Facade OUEST	/	/

Etage	Locaux non visités	Motifs
1er étage	Local	Pas de clés (Local)

### 2. Liste des matériaux et produits reconnus visuellement

Néant

### 3. Liste des matériaux ayant fait l'objet de prélèvements pour analyse

#### a. Présence d'amiante avérée après analyse en laboratoire :

Local ou zone homogène	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon
Salle 2 - Rdc	Revêtements de sol	Colle de lino + Dalle de sol verte	<b>P5</b>
Stockage 1 - Rdc	Revêtements de sol	Dalle de sol verte + Chape + Colle	<b>P9</b>
Entrée - Rdc	Revêtements de sol	Colle de lino	<b>P12</b>
Entrée - Rdc	Revêtements de sol	Ragréage	<b>P13</b>
Entrée - Rdc	Revêtements de sol	Dalle de sol verte	<b>P15</b>
Local - Rdc	Revêtements de sol	Dalle de sol verte	<b>Cf. P15</b>
Bureau - Rdc	Revêtements de sol	Dalle de sol verte	<b>Cf. P15</b>
Entrée - Rdc	Revêtements de sol	Colle + Ragréage	<b>P16</b>
Salle 3 - Rdc	Revêtements de sol	Dalle de sol verte	<b>P21</b>
Stockage 2 - Rdc	Revêtements de sol	Dalle de sol verte	<b>Cf. P21</b>
Salle 3 - Rdc	Revêtements de sol	Colle + Ragréage	<b>P22</b>
Stockage 2 - Rdc	Revêtements de sol	Colle + Ragréage	<b>Cf. P22</b>
RDC Cage d'escalier 1 - Rdc	Revêtements de sol	Colle + Ragréage	<b>P32</b>

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**

Local ou zone homogène	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon
Dégagement 1 - Rdc	Revêtements de sol	Dalle de sol verte	<b>P35</b>
Dégagement 2 - Rdc	Revêtements de sol	Dalle de sol verte	<b>Cf. P35</b>
Dégagement 1 - Rdc	Revêtements de sol	Colle + Ragréage	<b>P36</b>
Dégagement 2 - Rdc	Revêtements de sol	Colle + Ragréage	<b>Cf. P36</b>
Dégagement 3 - 1er étage	Revêtements de sol	Dalle de sol noire	<b>P66</b>
1er Cage d'escalier 2 - 1er étage	Revêtements de sol	Dalle de sol noire	<b>Cf. P66</b>
Dégagement 3 - 1er étage	Revêtements de sol	Colle + Ragréage	<b>P67</b>
1er Cage d'escalier 2 - 1er étage	Revêtements de sol	Colle + Ragréage	<b>Cf. P67</b>
Salle 4 - 1er étage	Revêtements de sol	Dalle de sol noire	<b>P83</b>
Salle 6 - 1er étage	Revêtements de sol	Dalle de sol noire	<b>Cf. P83</b>
Salle 4 - 1er étage	Revêtements de sol	Colle + Ragréage	<b>P84</b>
Salle 6 - 1er étage	Revêtements de sol	Colle + Ragréage	<b>Cf. P84</b>
Salle 5 - 1er étage	Revêtements de sol	Dalle de sol verte	<b>P86</b>
Stockage - 1er étage	Revêtements de sol	Dalle de sol verte	<b>Cf. P86</b>
Salle 5 - 1er étage	Revêtements de sol	Colle + Ragréage	<b>P87</b>
Stockage - 1er étage	Revêtements de sol	Colle + Ragréage	<b>Cf. P87</b>
Facade SUD - Facade	Mur et cloisons	Crépi 1	<b>P105</b>
Facade OUEST - Facade	Mur et cloisons	Crépi 2	<b>P106</b>
Facade NORD - Facade	Mur et cloisons	Crépi 3	<b>P108</b>
Facade EST - Facade	Mur et cloisons	Crépi 4	<b>P109</b>

**b. Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse :**

Local ou zone homogène	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon
Salle 1 - Rdc	Revêtements de sol	Colle de lino + Feutrine	<b>P1</b>
Salle sieste - Rdc	Revêtements de sol	Colle de lino + Feutrine	<b>Cf. P1</b>
Salle 1 - Rdc	Revêtements de sol	Colle de carrelage	<b>P2</b>
Salle sieste - Rdc	Revêtements de sol	Colle de carrelage	<b>Cf. P2</b>
Salle 1 - Rdc	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	<b>P3</b>
Salle sieste - Rdc	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	<b>Cf. P3</b>
Salle 1 - Rdc	Plafonds	Enduit à base de plâtre	<b>P4</b>
Salle sieste - Rdc	Plafonds	Enduit à base de plâtre	<b>Cf. P4</b>

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**

Local ou zone homogène	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon
Salle 2 - Rdc	Planchers	Chape	P6
Salle 2 - Rdc	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	P7
Stockage 1 - Rdc	Revêtements de sol	Colle de lino	P8
Stockage 1 - Rdc	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	P10
Stockage 1 - Rdc	Plafonds	Enduit à base de plâtre	P11
Salle 2 - Rdc	Plafonds	Enduit à base de plâtre	Cf. P11
Entrée - Rdc	Revêtements de sol	Colle de lino + Feutrine	P14
Local - Rdc	Revêtements de sol	Colle de lino + Feutrine	Cf. P14
Bureau - Rdc	Revêtements de sol	Colle de lino + Feutrine	Cf. P14
Entrée - Rdc	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	P17
Entrée - Rdc	Plafonds	Enduit à base de plâtre	P18
Local - Rdc	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	P19
Bureau - Rdc	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P19
Salle 3 - Rdc	Revêtements de sol	Colle de lino + Feutrine	P20
Stockage 2 - Rdc	Revêtements de sol	Colle de lino + Feutrine	Cf. P20
Salle 3 - Rdc	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	P23
Stockage 2 - Rdc	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P23
Salle 3 - Rdc	Mur et cloisons	Colle de faïences	P24
Salle 3 - Rdc	Plafonds	Enduit à base de plâtre	P25
Stockage 2 - Rdc	Plafonds	Enduit à base de plâtre	Cf. P25
Stockage 2 - Rdc	Fenêtres	Mastic	P26
Sanitaires 1 - Rdc	Revêtements de sol	Colle de lino + Feutrine	P27
Sanitaires 1 - Rdc	Mur et cloisons	Enduit 1	P28
Sanitaires 1 - Rdc	Mur et cloisons	Enduit 2	P29
Sanitaires 1 - Rdc	Plafonds	Enduit à base de plâtre	P30
RDC Cage d'escalier 1 - Rdc	Revêtements de sol	Colle de lino + Feutrine	P31
RDC Cage d'escalier 1 - Rdc	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	P33
Dégagement 1 - Rdc	Revêtements de sol	Colle de lino + Feutrine	P34
Dégagement 2 - Rdc	Revêtements de sol	Colle de lino + Feutrine	Cf. P34
Dégagement 1 - Rdc	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre 1	P37
Dégagement 2 - Rdc	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre 1	Cf. P37
Dégagement 1 - Rdc	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre 2	P38

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**

Local ou zone homogène	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon
Dégagement 2 - Rdc	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre 2	Cf. P38
Dégagement 1 - Rdc	Plafonds	Enduit à base de plâtre	P39
Dégagement 2 - Rdc	Plafonds	Enduit à base de plâtre	Cf. P39
Dégagement 1 - Rdc	Fenêtres	Mastic	P40
Entrée - Rdc	Fenêtres	Mastic	Cf. P40
Local - Rdc	Fenêtres	Mastic	Cf. P40
Bureau - Rdc	Fenêtres	Mastic	Cf. P40
Salle sieste - Rdc	Fenêtres	Mastic	Cf. P40
Sanitaires 2 - Rdc	Fenêtres	Mastic	Cf. P40
Sanitaires 2 - Rdc	Revêtements de sol	Colle de carrelage + Chape	P41
Sanitaires 2 - Rdc	Revêtements de sol	Joint de carrelage	P42
Sanitaires 2 - Rdc	Mur et cloisons	Colle de faïences	P43
Sanitaires 2 - Rdc	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre 1	P44
Sanitaires 2 - Rdc	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre 2	P45
Sanitaires 2 - Rdc	Plafonds	Enduit à base de plâtre	P46
Cuisine - Rdc	Revêtements de sol	Colle de carrelage + Chape	P47
Cuisine - Rdc	Mur et cloisons	Colle de plinthes	P48
Cuisine - Rdc	Mur et cloisons	Colle de faïences	P49
Cuisine - Rdc	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	P50
Cuisine - Rdc	Plafonds	Enduit à base de plâtre	P51
Dégagement 1 - Rdc	Fenêtres	Mastic 2	P52
Salle de jeux - Rdc	Revêtements de sol	Colle de lino + Ragréage	P53
Salle de jeux - Rdc	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	P54
Salle de jeux - Rdc	Plafonds	Enduit à base de plâtre	P55
RDC Cage d'escalier 2 - Rdc	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	P56
Dégagement 1 - Sous-sol	Mur et cloisons	Crépi	P57
Dégagement 1 - Sous-sol	Plafonds	Flocage	P58
Dégagement 1 - Sous-sol	Tuyauteries	Calorifugeages	P59
Dégagement 1 - Sous-sol	Fenêtres	Mastic	P60
Local 1 - Sous-sol	Fenêtres	Mastic	Cf. P60
Local 2 - Sous-sol	Fenêtres	Mastic	Cf. P60
Garage - Sous-sol	Fenêtres	Mastic	Cf. P60

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**

Local ou zone homogène	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon
Local 1 - Sous-sol	Mur et cloisons	Joint de brique	P61
Local 1 - Sous-sol	Plafonds	Colle jaune isolant	P62
Local 2 - Sous-sol	Mur et cloisons	Crépi	P63
Local 2 - Sous-sol	Mur et cloisons	Joint mortier	P64
Dégagement 3 - 1er étage	Revêtements de sol	Colle de lino + Feutrine	P65
1er Cage d'escalier 2 - 1er étage	Revêtements de sol	Colle de lino + Feutrine	Cf. P65
Dégagement 3 - 1er étage	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	P68
1er Cage d'escalier 2 - 1er étage	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P68
Dégagement 3 - 1er étage	Portes coupe-feu	Joint vitre	P69
Dégagement 4 - 1er étage	Portes coupe-feu	Joint vitre	Cf. P69
Dégagement 3 - 1er étage	Plafonds	Enduit à base de plâtre	P70
1er Cage d'escalier 2 - 1er étage	Plafonds	Enduit à base de plâtre	Cf. P70
Dégagement 3 - 1er étage	Portes coupe-feu	Joint	P71
Dégagement 4 - 1er étage	Portes coupe-feu	Joint	Cf. P71
Dégagement 4 - 1er étage	Revêtements de sol	Colle de lino	P72
1er Cage d'escalier 1 - 1er étage	Revêtements de sol	Colle de lino	Cf. P72
Dégagement 4 - 1er étage	Revêtements de sol	Ragréage	P73
1er Cage d'escalier 1 - 1er étage	Revêtements de sol	Ragréage	Cf. P73
Dégagement 4 - 1er étage	Mur et cloisons	Colle de plinthes	P74
1er Cage d'escalier 1 - 1er étage	Mur et cloisons	Colle de plinthes	Cf. P74
Dégagement 4 - 1er étage	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	P75
1er Cage d'escalier 1 - 1er étage	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P75
Dégagement 4 - 1er étage	Plafonds	Enduit à base de plâtre	P76
1er Cage d'escalier 1 - 1er étage	Plafonds	Enduit à base de plâtre	Cf. P76
Sanitaires - 1er étage	Revêtements de sol	Colle de carrelage + Chape	P77
Sanitaires - 1er étage	Mur et cloisons	Colle de plinthes	P78
Sanitaires - 1er étage	Mur et cloisons	Colle de faïences	P79
Sanitaires - 1er étage	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	P80
Sanitaires - 1er étage	Plafonds	Enduit à base de plâtre	P81
Salle 4 - 1er étage	Revêtements de sol	Colle de lino + Feutrine	P82
Salle 6 - 1er étage	Revêtements de sol	Colle de lino + Feutrine	Cf. P82
Salle 4 - 1er étage	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	P85

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**

Local ou zone homogène	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon
Salle 5 - 1er étage	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P85
Salle 6 - 1er étage	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P85
Salle 5 - 1er étage	Mur et cloisons	Colle de faïences	P88
Stockage - 1er étage	Plafonds	Enduit à base de plâtre	P89
Salle 4 - 1er étage	Plafonds	Enduit à base de plâtre	Cf. P89
Salle 5 - 1er étage	Plafonds	Enduit à base de plâtre	Cf. P89
Salle 6 - 1er étage	Plafonds	Enduit à base de plâtre	Cf. P89
Stockage - 1er étage	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	P90
Salle 7 - 1er étage	Revêtements de sol	Colle de lino	P91
Salle 8 - 1er étage	Revêtements de sol	Colle de lino	Cf. P91
Salle 9 - 1er étage	Revêtements de sol	Colle de lino	Cf. P91
Bibliothèque - 1er étage	Revêtements de sol	Colle de lino	Cf. P91
Salle 7 - 1er étage	Revêtements de sol	Ragréage	P92
Salle 8 - 1er étage	Revêtements de sol	Ragréage	Cf. P92
Salle 9 - 1er étage	Revêtements de sol	Ragréage	Cf. P92
Bibliothèque - 1er étage	Revêtements de sol	Ragréage	Cf. P92
Salle 7 - 1er étage	Mur et cloisons	Colle de plinthes	P93
Salle 8 - 1er étage	Mur et cloisons	Colle de plinthes	Cf. P93
Salle 9 - 1er étage	Mur et cloisons	Colle de plinthes	Cf. P93
Bibliothèque - 1er étage	Mur et cloisons	Colle de plinthes	Cf. P93
Salle 7 - 1er étage	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	P94
Salle 8 - 1er étage	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P94
Salle 9 - 1er étage	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P94
Bibliothèque - 1er étage	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P94
Salle 7 - 1er étage	Mur et cloisons	Colle de faïences	P95
Salle 8 - 1er étage	Mur et cloisons	Colle de faïences	Cf. P95
Salle 9 - 1er étage	Mur et cloisons	Colle de faïences	Cf. P95
San. - 1er étage	Revêtements de sol	Colle de carrelage + Chape	P96
WC F - 1er étage	Revêtements de sol	Colle de carrelage + Chape	Cf. P96
WC H - 1er étage	Revêtements de sol	Colle de carrelage + Chape	Cf. P96
WC - 1er étage	Revêtements de sol	Colle de carrelage + Chape	Cf. P96
San. - 1er étage	Mur et cloisons	Colle de plinthes	P97

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**

Local ou zone homogène	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon
WC F - 1er étage	Mur et cloisons	Colle de plinthes	Cf. P97
WC H - 1er étage	Mur et cloisons	Colle de plinthes	Cf. P97
WC - 1er étage	Mur et cloisons	Colle de plinthes	Cf. P97
San. - 1er étage	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	P98
WC F - 1er étage	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P98
WC H - 1er étage	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P98
WC - 1er étage	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P98
WC F - 1er étage	Mur et cloisons	Colle de faïences	P99
WC H - 1er étage	Mur et cloisons	Colle de faïences	Cf. P99
WC - 1er étage	Mur et cloisons	Colle de faïences	Cf. P99
WC F - 1er étage	Plafonds	Enduit à base de plâtre	P100
San. - 1er étage	Plafonds	Enduit à base de plâtre	Cf. P100
WC H - 1er étage	Plafonds	Enduit à base de plâtre	Cf. P100
WC - 1er étage	Plafonds	Enduit à base de plâtre	Cf. P100
Zone 1 - Grenier	Mur et cloisons	Enduit cheminé	P101
Garage - Sous-sol	Mur et cloisons	Crépi	P102
Garage - Sous-sol	Mur et cloisons	Crépi extérieur	P103
Garage - Sous-sol	Tuile	Joint mortier	P104
Facade NORD - Facade	Mur et cloisons	Joint pierre/Mortier	P107
Local 1 - Rdc	Revêtements de sol	Colle de carrelage + Chape	P110
Local vélo - Rdc	Revêtements de sol	Colle de carrelage + Chape	Cf. P110
Local 1 - Rdc	Mur et cloisons	Colle de plinthes	P111
Local vélo - Rdc	Mur et cloisons	Colle de plinthes	Cf. P111
Local 1 - Rdc	Mur et cloisons	Colle de faïences	P112
Local 1 - Rdc	Mur et cloisons	Enduit	P113
Local 1 - Rdc	Plafonds	Enduit à base de plâtre	P114
Local 1 - Rdc	Fenêtres	Mastic	P115
Local vélo - Rdc	Fenêtres	Mastic	Cf. P115
Garage 2 - Rdc	Fenêtres	Mastic	Cf. P115
Local vélo - Rdc	Mur et cloisons	Enduit	P116
Local vélo - Rdc	Plafonds	Enduit à base de plâtre	P117
Local vélo - Rdc	Mur et cloisons	Colle de faïences	P118



**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante  
Avant réalisation de travaux**

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**

Local ou zone homogène	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon
Local vélo - Rdc	Tuyauteries	Tresse câbles électriques	P119
Garage 2 - Rdc	Mur et cloisons	Enduit	P120
Garage 2 - Rdc	Plafonds	Enduit à base de plâtre	P121
Facade Garage2/Local1/Local vélo - Rdc	Mur et cloisons	Crépi	P122
Facade Garage2/Local1/Local vélo - Rdc	Mur et cloisons	Joint de brique	P123

**c. Prélèvements effectués lors d'interventions antérieures :**

Néant

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**

## **IX. RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE**

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

### **1. Informations générales**

#### **a) Dangerosité de l'amiante**

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrément important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

#### **b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation**

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

### **2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail**

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

### **3. Recommandations générales de sécurité**

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.



**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante  
Avant réalisation de travaux**

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : [www.amiante.inrs.fr](http://www.amiante.inrs.fr).

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

#### **4. Gestion des déchets contenant de l'amiante**

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement.

Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

##### **a. Conditionnement des déchets**

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret No 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

##### **b. Apport en déchèterie**

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1<sup>er</sup> janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

##### **c. Filières d'élimination des déchets**

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

##### **d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante**

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).

##### **e. Traçabilité**

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.



**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante  
Avant réalisation de travaux**

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante  
Avant réalisation de travaux**

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**

## **ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION**

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**

Local	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon	Présence d'amiante
Salle 1 - Rdc	Revêtements de sol	Colle de lino + Feutrine	P1	Négatif
Salle 1 - Rdc	Revêtements de sol	Colle de carrelage	P2	Négatif
Salle 1 - Rdc	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	P3	Négatif
Salle 1 - Rdc	Plafonds	Enduit à base de plâtre	P4	Négatif
<b>Salle 2 - Rdc</b>	<b>Revêtements de sol</b>	<b>Colle de lino + Dalle de sol verte</b>	<b>P5</b>	<b>Positif</b>
Salle 2 - Rdc	Planchers	Chape	P6	Négatif
Salle 2 - Rdc	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	P7	Négatif
Stockage 1 - Rdc	Revêtements de sol	Colle de lino	P8	Négatif
<b>Stockage 1 - Rdc</b>	<b>Revêtements de sol</b>	<b>Dalle de sol verte + Chape + Colle</b>	<b>P9</b>	<b>Positif</b>
Stockage 1 - Rdc	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	P10	Négatif
Stockage 1 - Rdc	Plafonds	Enduit à base de plâtre	P11	Négatif
<b>Entrée - Rdc</b>	<b>Revêtements de sol</b>	<b>Colle de lino</b>	<b>P12</b>	<b>Positif</b>
<b>Entrée - Rdc</b>	<b>Revêtements de sol</b>	<b>Ragréage</b>	<b>P13</b>	<b>Positif</b>
Entrée - Rdc	Revêtements de sol	Colle de lino + Feutrine	P14	Négatif
<b>Entrée - Rdc</b>	<b>Revêtements de sol</b>	<b>Dalle de sol verte</b>	<b>P15</b>	<b>Positif</b>
<b>Entrée - Rdc</b>	<b>Revêtements de sol</b>	<b>Colle + Ragréage</b>	<b>P16</b>	<b>Positif</b>
Entrée - Rdc	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	P17	Négatif
Entrée - Rdc	Plafonds	Enduit à base de plâtre	P18	Négatif
Local - Rdc	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	P19	Négatif
Salle 3 - Rdc	Revêtements de sol	Colle de lino + Feutrine	P20	Négatif
<b>Salle 3 - Rdc</b>	<b>Revêtements de sol</b>	<b>Dalle de sol verte</b>	<b>P21</b>	<b>Positif</b>
<b>Salle 3 - Rdc</b>	<b>Revêtements de sol</b>	<b>Colle + Ragréage</b>	<b>P22</b>	<b>Positif</b>
Salle 3 - Rdc	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	P23	Négatif
Salle 3 - Rdc	Mur et cloisons	Colle de faïences	P24	Négatif
Salle 3 - Rdc	Plafonds	Enduit à base de plâtre	P25	Négatif
Stockage 2 - Rdc	Fenêtres	Mastic	P26	Négatif
Sanitaires 1 - Rdc	Revêtements de sol	Colle de lino + Feutrine	P27	Négatif
Sanitaires 1 - Rdc	Mur et cloisons	Enduit 1	P28	Négatif
Sanitaires 1 - Rdc	Mur et cloisons	Enduit 2	P29	Négatif
Sanitaires 1 - Rdc	Plafonds	Enduit à base de plâtre	P30	Négatif
RDC Cage d'escalier 1 - Rdc	Revêtements de sol	Colle de lino + Feutrine	P31	Négatif
<b>RDC Cage d'escalier 1 - Rdc</b>	<b>Revêtements de sol</b>	<b>Colle + Ragréage</b>	<b>P32</b>	<b>Positif</b>

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**

Local	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon	Présence d'amiante
RDC Cage d'escalier 1 - Rdc	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	P33	Négatif
Dégagement 1 - Rdc	Revêtements de sol	Colle de lino + Feutrine	P34	Négatif
<b>Dégagement 1 - Rdc</b>	<b>Revêtements de sol</b>	<b>Dalle de sol verte</b>	<b>P35</b>	<b>Positif</b>
<b>Dégagement 1 - Rdc</b>	<b>Revêtements de sol</b>	<b>Colle + Ragréage</b>	<b>P36</b>	<b>Positif</b>
Dégagement 1 - Rdc	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre 1	P37	Négatif
Dégagement 1 - Rdc	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre 2	P38	Négatif
Dégagement 1 - Rdc	Plafonds	Enduit à base de plâtre	P39	Négatif
Dégagement 1 - Rdc	Fenêtres	Mastic	P40	Négatif
Sanitaires 2 - Rdc	Revêtements de sol	Colle de carrelage + Chape	P41	Négatif
Sanitaires 2 - Rdc	Revêtements de sol	Joint de carrelage	P42	Négatif
Sanitaires 2 - Rdc	Mur et cloisons	Colle de faïences	P43	Négatif
Sanitaires 2 - Rdc	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre 1	P44	Négatif
Sanitaires 2 - Rdc	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre 2	P45	Négatif
Sanitaires 2 - Rdc	Plafonds	Enduit à base de plâtre	P46	Négatif
Cuisine - Rdc	Revêtements de sol	Colle de carrelage + Chape	P47	Négatif
Cuisine - Rdc	Mur et cloisons	Colle de plinthes	P48	Négatif
Cuisine - Rdc	Mur et cloisons	Colle de faïences	P49	Négatif
Cuisine - Rdc	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	P50	Négatif
Cuisine - Rdc	Plafonds	Enduit à base de plâtre	P51	Négatif
Dégagement 1 - Rdc	Fenêtres	Mastic 2	P52	Négatif
Salle de jeux - Rdc	Revêtements de sol	Colle de lino + Ragréage	P53	Négatif
Salle de jeux - Rdc	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	P54	Négatif
Salle de jeux - Rdc	Plafonds	Enduit à base de plâtre	P55	Négatif
RDC Cage d'escalier 2 - Rdc	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	P56	Négatif
Dégagement 1 - Sous-sol	Mur et cloisons	Crépi	P57	Négatif
Dégagement 1 - Sous-sol	Plafonds	Flocage	P58	Négatif
Dégagement 1 - Sous-sol	Tuyauteries	Calorifugeages	P59	Négatif
Dégagement 1 - Sous-sol	Fenêtres	Mastic	P60	Négatif
Local 1 - Sous-sol	Mur et cloisons	Joint de brique	P61	Négatif
Local 1 - Sous-sol	Plafonds	Colle jaune isolant	P62	Négatif
Local 2 - Sous-sol	Mur et cloisons	Crépi	P63	Négatif
Local 2 - Sous-sol	Mur et cloisons	Joint mortier	P64	Négatif

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**

Local	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon	Présence d'amiante
Dégagement 3 - 1er étage	Revêtements de sol	Colle de lino + Feutrine	P65	Négatif
<b>Dégagement 3 - 1er étage</b>	<b>Revêtements de sol</b>	<b>Dalle de sol noire</b>	<b>P66</b>	<b>Positif</b>
<b>Dégagement 3 - 1er étage</b>	<b>Revêtements de sol</b>	<b>Colle + Ragréage</b>	<b>P67</b>	<b>Positif</b>
Dégagement 3 - 1er étage	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	P68	Négatif
Dégagement 3 - 1er étage	Portes coupe-feu	Joint vitre	P69	Négatif
Dégagement 3 - 1er étage	Plafonds	Enduit à base de plâtre	P70	Négatif
Dégagement 3 - 1er étage	Portes coupe-feu	Joint	P71	Négatif
Dégagement 4 - 1er étage	Revêtements de sol	Colle de lino	P72	Négatif
Dégagement 4 - 1er étage	Revêtements de sol	Ragréage	P73	Négatif
Dégagement 4 - 1er étage	Mur et cloisons	Colle de plinthes	P74	Négatif
Dégagement 4 - 1er étage	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	P75	Négatif
Dégagement 4 - 1er étage	Plafonds	Enduit à base de plâtre	P76	Négatif
Sanitaires - 1er étage	Revêtements de sol	Colle de carrelage + Chape	P77	Négatif
Sanitaires - 1er étage	Mur et cloisons	Colle de plinthes	P78	Négatif
Sanitaires - 1er étage	Mur et cloisons	Colle de faïences	P79	Négatif
Sanitaires - 1er étage	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	P80	Négatif
Sanitaires - 1er étage	Plafonds	Enduit à base de plâtre	P81	Négatif
Salle 4 - 1er étage	Revêtements de sol	Colle de lino + Feutrine	P82	Négatif
<b>Salle 4 - 1er étage</b>	<b>Revêtements de sol</b>	<b>Dalle de sol noire</b>	<b>P83</b>	<b>Positif</b>
<b>Salle 4 - 1er étage</b>	<b>Revêtements de sol</b>	<b>Colle + Ragréage</b>	<b>P84</b>	<b>Positif</b>
Salle 4 - 1er étage	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	P85	Négatif
<b>Salle 5 - 1er étage</b>	<b>Revêtements de sol</b>	<b>Dalle de sol verte</b>	<b>P86</b>	<b>Positif</b>
<b>Salle 5 - 1er étage</b>	<b>Revêtements de sol</b>	<b>Colle + Ragréage</b>	<b>P87</b>	<b>Positif</b>
Salle 5 - 1er étage	Mur et cloisons	Colle de faïences	P88	Négatif
Stockage - 1er étage	Plafonds	Enduit à base de plâtre	P89	Négatif
Stockage - 1er étage	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	P90	Négatif
Salle 7 - 1er étage	Revêtements de sol	Colle de lino	P91	Négatif
Salle 7 - 1er étage	Revêtements de sol	Ragréage	P92	Négatif
Salle 7 - 1er étage	Mur et cloisons	Colle de plinthes	P93	Négatif
Salle 7 - 1er étage	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	P94	Négatif
Salle 7 - 1er étage	Mur et cloisons	Colle de faïences	P95	Négatif
San. - 1er étage	Revêtements de sol	Colle de carrelage + Chape	P96	Négatif

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**

Local	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon	Présence d'amiante
San. - 1er étage	Mur et cloisons	Colle de plinthes	P97	Négatif
San. - 1er étage	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	P98	Négatif
WC F - 1er étage	Mur et cloisons	Colle de faïences	P99	Négatif
WC F - 1er étage	Plafonds	Enduit à base de plâtre	P100	Négatif
Zone 1 - Grenier	Mur et cloisons	Enduit cheminé	P101	Négatif
Garage - Sous-sol	Mur et cloisons	Crépi	P102	Négatif
Garage - Sous-sol	Mur et cloisons	Crépi extérieur	P103	Négatif
Garage - Sous-sol	Tuile	Joint mortier	P104	Négatif
<b>Facade SUD - Facade</b>	<b>Mur et cloisons</b>	<b>Crépi 1</b>	<b>P105</b>	<b>Positif</b>
<b>Facade OUEST - Facade</b>	<b>Mur et cloisons</b>	<b>Crépi 2</b>	<b>P106</b>	<b>Positif</b>
Facade NORD - Facade	Mur et cloisons	Joint pierre/Mortier	P107	Négatif
<b>Facade NORD - Facade</b>	<b>Mur et cloisons</b>	<b>Crépi 3</b>	<b>P108</b>	<b>Positif</b>
<b>Facade EST - Facade</b>	<b>Mur et cloisons</b>	<b>Crépi 4</b>	<b>P109</b>	<b>Positif</b>
Local 1 - Rdc	Revêtements de sol	Colle de carrelage + Chape	P110	Négatif
Local 1 - Rdc	Mur et cloisons	Colle de plinthes	P111	Négatif
Local 1 - Rdc	Mur et cloisons	Colle de faïences	P112	Négatif
Local 1 - Rdc	Mur et cloisons	Enduit	P113	Négatif
Local 1 - Rdc	Plafonds	Enduit à base de plâtre	P114	Négatif
Local 1 - Rdc	Fenêtres	Mastic	P115	Négatif
Local vélo - Rdc	Mur et cloisons	Enduit	P116	Négatif
Local vélo - Rdc	Plafonds	Enduit à base de plâtre	P117	Négatif
Local vélo - Rdc	Mur et cloisons	Colle de faïences	P118	Négatif
Local vélo - Rdc	Tuyauteries	Tresse câbles électriques	P119	Négatif
Garage 2 - Rdc	Mur et cloisons	Enduit	P120	Négatif
Garage 2 - Rdc	Plafonds	Enduit à base de plâtre	P121	Négatif
Facade Garage2/Local1/Local vélo - Rdc	Mur et cloisons	Crépi	P122	Négatif
Facade Garage2/Local1/Local vélo - Rdc	Mur et cloisons	Joint de brique	P123	Négatif



**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante  
Avant réalisation de travaux**

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**

## **ANNEXE 2 - PLANS ET CROQUIS**





















QUALICONSULT  
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante**

**Avant réalisation de travaux**

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**

## **ANNEXE 3 - PHOTOS**



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P1



P2



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P3



P4



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P5



P6



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P7



P8



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P9



P10



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P11



P12



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P13



P14



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



**P15**



**P16**



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P17



P18



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P19



P20



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



**P21**



**P22**



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P23



P24



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P25



P26



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P27



P28



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P29



P30



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P31



P32



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P33



P34



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



**P35**



**P36**



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P37



P38



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P39



P40



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P41



P42



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P43



P44



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P45



P46



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P47



P48



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P49



P50



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P51



P52



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P53



P54



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P55



P56



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante**

**Avant réalisation de travaux**

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



**P57**



**P58**



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P59



P60



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P61



P62



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P63



P64



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P65



P66



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P67



P68



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P69



P70



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P71



P72



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P73



P74



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P75



P76



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P77



P78



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P79



P80



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P81



P82



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



**P83**



**P84**



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P85



P86



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P87



P88



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P89



P90



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P91



P92



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P93



P94



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P95



P96



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P97



P98



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P99



P100



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P101



P102



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P103



P104



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



**P105**



**P106**



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P107



P108



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



**P109**



**P110**



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P111



P112



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P113



P114



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P115



P116



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P117



P118



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P119



P120



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



P121



P122



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante**

**Avant réalisation de travaux**

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



123



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante**

**Avant réalisation de travaux**

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**

## **ANNEXE 4 - PROCES VERBAUX DU LABORATOIRE**



**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante  
Avant réalisation de travaux**

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



Site d'Analyse Grafhenstaden  
28, rue de l'Industrie  
67480 ELKIRCH GRAFHENSTADEN  
Tel : 03 88 57 01 04  
serviceclient@flashlab.fr



**RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

<b>Clien :</b> Qualiconsult Immobilier Jean Philippe ROCHETTI 28 rue des Herons - Immeuble ET ERUPERY 67480 ENTZHEIM	<b>Référence client :</b> 257150 <b>Référence FlashLab :</b> 16992798 <b>Adresse du chantier :</b> ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET	<b>Date d'acceptation :</b> 14/02/2016 <b>Date d'analyse :</b> 21/02/2016 <b>Date d'édition :</b> 24/02/2016
---	--	--

Phase analysée	Méthode	Exemplar représentative	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
<b>Référence échantillon FlashLab : 001</b>					
<b>Localisation : Salle 1 (Plac)</b>					
<b>Désignation : Colle / adhésif</b>					
- Bois	# MCLP	Matériau granuleux, Fibres de bois	2	NA	Absence de fibres d'amiante
- Plaque jointe	# META	NA	1	Tétrahydrofur	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab : 002</b>					
<b>Localisation : Salle 1 (Plac)</b>					
<b>Désignation : Colle / adhésif</b>					
- Colle ragréage	# META	NA	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab : 003</b>					
<b>Localisation : Salle 1 (Plac)</b>					
<b>Désignation : Enduit, Plâtre, Peinture, Indiscernables</b>					
- Enduit, Plâtre, Peinture, Indiscernables	# META	NA	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab : 004</b>					
<b>Localisation : Salle 1 (Plac)</b>					
<b>Désignation : Plâtre, Peinture, Indiscernables</b>					
- Plâtre, Peinture, Indiscernables	# META	NA	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab : 005</b>					
<b>Localisation : Salle 2 (Plac)</b>					
<b>Désignation : Colle / adhésif</b>					
- Colle jointe et ragréage indiscernables, Colle jointe	# META	NA	1	Chloroforme	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
- Plaque dur, Verre	# META	NA	1	Tétrahydrofur	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
<b>Référence échantillon FlashLab : 006</b>					
<b>Localisation : Salle 2 (Plac)</b>					
<b>Désignation : Matériau dur</b>					
- Matériau dur	# META	NA	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

Le responsable des travaux a une obligation que nous ne pouvons garantir. Les analyses de matériaux sont effectuées par des laboratoires agréés. Le responsable des travaux est responsable de l'identification et de l'interprétation des résultats. Les résultats sont fournis à titre informatif et ne constituent pas une garantie de conformité. Les résultats sont fournis à titre informatif et ne constituent pas une garantie de conformité.



**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante  
Avant réalisation de travaux**

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



Site d'Analyse Qualitative  
35, rue de l'Industrie  
57000 LA ROCHE GRAPPESTADEN  
Tel : 03 88 57 01 04  
serviceclient@flashlab.fr



<b>Client :</b> Qualiconsult Immobilier Jean Philippe ROCHETTI 28 rue des Hérons - Immeuble ET ERUPERY 57000 ENY-CHÉM	<b>Référence client :</b> 257150 <b>Référence FlashLab :</b> 18PP821681 <b>Adresse du chantier :</b> ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET	<b>Date d'acceptation :</b> 14/03/2016 <b>Date d'analyse :</b> 21/03/2016 <b>Date d'édition :</b> 24/03/2016
--	--	--

Phase analyse	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb.	Traitement	
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 007 <b>Localisation :</b> Salle 2 (Plac)	<b>Référence échantillon client :</b> P7 - Enduit à base de plâtre (Mur et plafond)				
- Enduit, Plâtre, Peinture, Indiscernables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 008 <b>Localisation :</b> Stockage 1 (Plac)	<b>Référence échantillon client :</b> P8 - Cote de lrs (Revêtement de sol)				
- Colle pure, Plaque acide, Indiscernables	# META	N/A	1	Tétrahydrofur	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 009 <b>Localisation :</b> (Stockage 1) (Plac)	<b>Référence échantillon client :</b> P9 - Cote de sol verte + Chape + Cote (Revêtement de sol)				
- Colle rose et rejointoiement indiscernables, Colle pure	# META	N/A	1	Chloroforme	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
- Plaque rose, Verre	# META	N/A	1	Tétrahydrofur	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 010 <b>Localisation :</b> (Stockage 1) (Plac)	<b>Référence échantillon client :</b> P10 - Enduit à base de plâtre (Mur et plafond)				
- Plâtre, Peinture, Indiscernables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 011 <b>Localisation :</b> (Stockage 1) (Plac)	<b>Référence échantillon client :</b> P11 - Enduit à base de plâtre (Plafond)				
- Plâtre, Peinture, Indiscernables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 012 <b>Localisation :</b> (Entrée) (Plac)	<b>Référence échantillon client :</b> P12 - Cote de lrs (Revêtement de sol)				
- Colle rose, Colle jaune, Indiscernables	# META	N/A	1	Chloroforme	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 013 <b>Localisation :</b> (Entrée) (Plac)	<b>Référence échantillon client :</b> P13 - Rejointoiement (Revêtement de sol)				
- Colle rose et rejointoiement indiscernables, Colle jaune	# META	N/A	1	Chloroforme	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile

La responsabilité de ces analyses est une activité qui doit être exercée séparément de toute autre activité. Le présent rapport de mission ne peut être utilisé comme preuve. Le client est responsable de l'identification et de l'adressage des échantillons qui doivent être clairement étiquetés. Les résultats présentés sont basés sur le contenu et l'état de conservation des échantillons lors de l'analyse.



Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante  
Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



Site d'Analyse Grafenstaden  
26, rue de l'Industrie  
67081 GRAFFENSTADEN  
Tel : 03 88 57 01 04  
serviceclient@flashlab.fr



<b>Client :</b> Qualiconsult Immobilier Jean Philippe ROCHETTI 28 rue des Héros - Immeuble ET ERUPERY 67081-ENTZHEM	<b>Référence client :</b> 257150 <b>Référence FlashLab :</b> 169821681 <b>Adresse du chantier :</b> ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET	<b>Date d'acceptation :</b> 14/03/2016 <b>Date d'analyse :</b> 21/03/2016 <b>Date d'édition :</b> 24/03/2016
--	---	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
<b>Référence échantillon FlashLab : 014</b>					
<b>Référence échantillon client : P14 - Colle de lino - Placote (Revêtement de sol)</b>					
<b>Localisation : (Entrée (Plac))</b>					
<b>Observations : (Colle - Quantités insuffisantes)</b>					
- Bois	# MCLP	Matériau granuleux, Fibres de bois	2	N/A	Absence de fibres d'amiante
- Plaque semi rigide, (Colle)	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab : 015</b>					
<b>Référence échantillon client : P15 - Colle de sol verte (Revêtement de sol)</b>					
<b>Localisation : (Entrée (Plac))</b>					
- Plaque dure, (Verre)	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
<b>Référence échantillon FlashLab : 016</b>					
<b>Référence échantillon client : P16 - Colle - Raglage (Revêtement de sol)</b>					
<b>Localisation : (Entrée (Plac))</b>					
- Colle dure et raglage indétectable	# META	N/A	1	Dioxolane	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
<b>Référence échantillon FlashLab : 017</b>					
<b>Référence échantillon client : P17 - Enduit à base de plâtre (Mur et plafond)</b>					
<b>Localisation : (Entrée (Plac))</b>					
- Plâtre, Plâtre, Indétectable	# META	N/A	1	Acide acétylhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab : 018</b>					
<b>Référence échantillon client : P18 - Enduit à base de plâtre (Plafond)</b>					
<b>Localisation : (Entrée (Plac))</b>					
- Plâtre, Plâtre, Indétectable	# META	N/A	1	Acide acétylhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab : 019</b>					
<b>Référence échantillon client : P19 - Enduit à base de plâtre (Mur et plafond)</b>					
<b>Localisation : (Local (Plac))</b>					
- Plâtre, Plâtre, Indétectable	# META	N/A	1	Acide acétylhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab : 020</b>					
<b>Référence échantillon client : P20 - Colle de lino - Placote (Revêtement de sol)</b>					
<b>Localisation : (Salle 3 (Plac))</b>					
<b>Observations : (Colle - absence)</b>					
- Bois	# MCLP	Matériau granuleux, Fibres de bois	2	N/A	Absence de fibres d'amiante
- Plaque souple, Béton	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante

Le responsable de ce document a une responsabilité sur tout les faits et gestes réalisés sur ce dossier. Le responsable de ce dossier est responsable de l'identification et de l'analyse des échantillons. Les résultats sont présentés de manière synthétique et ne doivent pas être utilisés sans la lecture de l'ensemble du rapport. Les résultats sont présentés de manière synthétique et ne doivent pas être utilisés sans la lecture de l'ensemble du rapport.



**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante  
Avant réalisation de travaux**

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



Site d'Analyse Grafhenstaden  
26, rue de l'Industrie  
67000 LE KIRCH GRAFHENSTADEN  
Tel : 03 88 57 01 04  
serviceclient@flashlab.fr



<b>Client :</b> Qualiconsult Immobilier Jean Philippe ROCHETTI 28 rue des Héros - Immeuble ET ERUPERY 67000 ENY-CHÉM	<b>Référence client :</b> 257150 <b>Référence FlashLab :</b> 169987001 <b>Adresse du chantier :</b> ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET	<b>Date d'acceptation :</b> 14/03/2016 <b>Date d'analyse :</b> 21/03/2016 <b>Date d'édition :</b> 24/03/2016
---	---	--

Phase analyse	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 001 <b>Localisation :</b> Salle 3 (Plac)	<b>Référence échantillon client :</b> P01 - Colle de sol verte (Revêtements de sol)				
- Plaque (sol, vertes)	# META	N/A	1	Tétrahydrofur	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 002 <b>Localisation :</b> Salle 3 (Plac)	<b>Référence échantillon client :</b> P02 - Colle + ragréage (Revêtements de sol)				
- Colle verte et ragréage infériorisées	# META	N/A	1	Dioxane	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 003 <b>Localisation :</b> Salle 3 (Plac)	<b>Référence échantillon client :</b> P03 - Enduit à base de plâtre (Mur et plafond)				
- Enduit, Plâtre, Peinture, infériorisées	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 004 <b>Localisation :</b> Salle 3 (Plac)	<b>Référence échantillon client :</b> P04 - Colle de carreaux (Mur et plafond)				
- Colle ragréage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 005 <b>Localisation :</b> Salle 3 (Plac)	<b>Référence échantillon client :</b> P05 - Enduit à base de plâtre (Plafonds)				
- Plâtre, Peinture, infériorisées	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 006 <b>Localisation :</b> Stockage 2 (Plac)	<b>Référence échantillon client :</b> P06 - Mastic (Fendres)				
- Mastic, Peinture, infériorisées	# META	N/A	1	Tétrahydrofur	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 007 <b>Localisation :</b> Serranderie 1 (Plac)	<b>Référence échantillon client :</b> P07 - Colle de bois + Peinture (Revêtements de sol)				
- Bois	# MOUP	Matériau granuleux, fibres de bois	2	NA	Absence de fibres d'amiante
- Ragréage, Colle pure	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 008 <b>Localisation :</b> Serranderie 1 (Plac)	<b>Référence échantillon client :</b> P08 - Enduit 1 (Mur et plafond)				
- Enduit, Peinture, infériorisées	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

La responsabilité de ce document est assurée par nous et les autres signataires. Ce rapport ne concerne que les échantillons analysés. La responsabilité de l'interprétation et de la pertinence des échantillons, des résultats obtenus et de la demande de prestations, appartient au client. Ce document est destiné à être utilisé à titre d'information et ne constitue pas un contrat. Il doit être lu attentivement avant de signer et d'accepter.



**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante  
Avant réalisation de travaux**

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



Site d'Analyse Grafhenstaden  
26, rue de l'Industrie  
67000 ELKRON GRAFHENSTADEN  
Tel : 03 88 57 01 04  
serviceclient@flashlab.fr



<b>Client :</b> Qualiconsult Immobilier Jean Philippe ROCHETTI 28 rue des Hérons - Immeuble ET ERUPERY 67600 ENY-CHÉM	<b>Référence client :</b> 257150 <b>Référence FlashLab :</b> 169987661 <b>Adresse du chantier :</b> ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET	<b>Date d'acceptation :</b> 14/03/2016 <b>Date d'analyse :</b> 21/03/2016 <b>Date d'édition :</b> 24/03/2016
--	---	--

Phase analyse	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb.	Traitement	
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 000 <b>Localisation :</b> Serranderie 1 (Pdc)	<b>Référence échantillon client :</b> P00 - Enduit 2 (Mur et plâtre)				
- Plâtre, Peinture, Intériorisation	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 000 <b>Localisation :</b> Serranderie 1 (Pdc)	<b>Référence échantillon client :</b> P01 - Enduit à base de plâtre (Plâtre)				
- Plâtre, Peinture, Intériorisation	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 001 <b>Localisation :</b> RDC Cage d'escalier 1 (Pdc)	<b>Référence échantillon client :</b> P02 - Colle de lino + Peinture (Revêtement de sol)				
- Bois	# MCLP	Matériau granuleux, Fibres de bois	2	N/A	Absence de fibres d'amiante
- Colle pure, Enduit, Intériorisation	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 002 <b>Localisation :</b> RDC Cage d'escalier 1 (Pdc)	<b>Référence échantillon client :</b> P03 - Colle + Ragréage (Revêtement de sol)				
- Colle lino et ragréage Intériorisation	# META	N/A	1	Chloroforme	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 003 <b>Localisation :</b> RDC Cage d'escalier 1 (Pdc)	<b>Référence échantillon client :</b> P04 - Enduit à base de plâtre (Mur et plâtre)				
- Plâtre, Peinture, Intériorisation	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 004 <b>Localisation :</b> Dégaragement 1 (Pdc) <b>Observations :</b> Colle, abîmée	<b>Référence échantillon client :</b> P04 - Colle de lino + Peinture (Revêtement de sol)				
- Bois	# MCLP	Matériau granuleux, Fibres de bois	2	N/A	Absence de fibres d'amiante
- Plaque acryle	# META	N/A	1	Tetrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 005 <b>Localisation :</b> Dégaragement 1 (Pdc)	<b>Référence échantillon client :</b> P05 - Colle de sol vert (Revêtement de sol)				
- Plaque sol, Verrier	# META	N/A	1	Tetrahydrofurane	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile

La responsabilité de ce document est une activité qui doit se faire rigoureusement. Les données relatives à la mission sont la propriété de FlashLab. La responsabilité de l'interprétation et de l'utilisation des résultats est exclusivement du client. Les données relatives à la mission sont la propriété de FlashLab. La responsabilité de l'interprétation et de l'utilisation des résultats est exclusivement du client.



**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante  
Avant réalisation de travaux**

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



Site d'Analyse Grafhenstaden  
26, rue de l'Industrie  
67061 LE KIRCH GRAFHENSTADEN  
Tel : 03 88 57 01 04  
serviceclient@flashlab.fr



<b>Client :</b> Qualiconsult Immobilier Jean Philippe ROCHETTI 26 rue des Minors - Immeuble ET ERUPERY 67061-ENTZHEM	<b>Référence client :</b> 257150 <b>Référence FlashLab :</b> 1689821681 <b>Adresse du chantier :</b> ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET	<b>Date d'acceptation :</b> 14/03/2016 <b>Date d'analyse :</b> 21/03/2016 <b>Date d'édition :</b> 24/03/2016
---	--	--

Phase analyse	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 006 <b>Localisation :</b> Déplacement 1 (Pâte) - Colle rose et rejointoiement isolantes	# META	N/A	1	Chromisme	<b>Présence de fibres d'amiante de type Crocidolite</b>
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 007 <b>Localisation :</b> Déplacement 1 (Pâte) - Plâtre, Peinture, Isolantes	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	<b>Absence de fibres d'amiante</b>
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 008 <b>Localisation :</b> Déplacement 1 (Pâte) - Enduit, Peinture, Isolantes	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	<b>Absence de fibres d'amiante</b>
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 009 <b>Localisation :</b> Déplacement 1 (Pâte) - Plâtre, Peinture, Isolantes	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	<b>Absence de fibres d'amiante</b>
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 040 <b>Localisation :</b> Déplacement 1 (Pâte) - Mastic	# META	N/A	1	Tétrahydrofur	<b>Absence de fibres d'amiante</b>
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 041 <b>Localisation :</b> Semelles 2 (Pâte) - Colle rejointoiement, Carrelage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	<b>Absence de fibres d'amiante</b>
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 042 <b>Localisation :</b> Semelles 2 (Pâte) - Joint	# META	N/A	1	Tétrahydrofur	<b>Absence de fibres d'amiante</b>
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 043 <b>Localisation :</b> Semelles 2 (Pâte) - Colle rejointoiement	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	<b>Absence de fibres d'amiante</b>

Le responsable de ces analyses a une certitude que dans les limites indiquées les analyses effectuées ont permis de constater que les matériaux analysés ne contiennent pas de fibres de silice cristalline de type cristallin. Le responsable de ces analyses est responsable de l'interprétation de la présence des échantillons qui devraient éventuellement être analysés.  
Tous les résultats sont fournis par le service client de FlashLab et sont officiels dans la mesure où ils sont en accord avec les données de l'analyse.



**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante  
Avant réalisation de travaux**

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



Site d'Analyse Grafhenstaden  
26, rue de l'Industrie  
67000 LE KIRCH GRAFHENSTADEN  
Tel : 03 88 57 01 04  
serviceclient@flashlab.fr



<b>Client :</b> Qualiconsult Immobilier Jean Philippe ROCHETTI 26 rue des Héros - Immeuble ET ERUPERY 67000 LE KIRCH	<b>Référence client :</b> 257150 <b>Référence FlashLab :</b> 168982981 <b>Adresse du chantier :</b> ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET	<b>Date d'acceptation :</b> 14/03/2016 <b>Date d'analyse :</b> 21/03/2016 <b>Date d'édition :</b> 24/03/2016
---	---	--

Phase analyse	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			N°	Traitement	
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 094 <b>Localisation :</b> Sertains 2 (Plac)	<b>Référence échantillon client :</b> P01 - Enduit à base de plâtre 1 (Mur et plafond)				
- Plâtre, Peinture, Intériorisées	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 095 <b>Localisation :</b> Sertains 2 (Plac)	<b>Référence échantillon client :</b> P02 - Enduit à base de plâtre 2 (Mur et plafond)				
- Enduit, Peinture, Intériorisées	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 096 <b>Localisation :</b> Sertains 2 (Plac)	<b>Référence échantillon client :</b> P03 - Enduit à base de plâtre (Plafonds)				
- Plâtre, Peinture, Intériorisées	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 097 <b>Localisation :</b> Cuisine (Plac)	<b>Référence échantillon client :</b> P07 - Côté de carrelage - Chape (Revêtement de sol)				
- Côté carrelage, Carrelage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 098 <b>Localisation :</b> Cuisine (Plac)	<b>Référence échantillon client :</b> P08 - Côté de plâtres (Mur et plafond)				
- Côté carrelage, Analyse globale	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 099 <b>Localisation :</b> Cuisine (Plac)	<b>Référence échantillon client :</b> P09 - Côté de plâtres (Mur et plafond)				
- Côté carrelage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 000 <b>Localisation :</b> Cuisine (Plac)	<b>Référence échantillon client :</b> P10 - Enduit à base de plâtre (Mur et plafond)				
- Enduit, Peinture, Intériorisées	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 001 <b>Localisation :</b> Cuisine (Plac)	<b>Référence échantillon client :</b> P11 - Enduit à base de plâtre (Plafonds)				
- Plâtre, Peinture, Intériorisées	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

Le responsable des échantillons est une entité qui agit en tant que prestataire. Le présent rapport de mission ne peut être utilisé comme preuve. Le responsable de l'analyse est responsable de l'identification et de l'interprétation des échantillons, qui devraient éventuellement être demandés. Les résultats analytiques obtenus par le laboratoire dépendent de la qualité et de la quantité des échantillons remis au laboratoire.



**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante  
Avant réalisation de travaux**

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



Site d'Analyse Grafenstaden  
28, rue de l'Industrie  
67083 GRAFFENSTADEN  
Tel : 03 88 57 01 04  
serviceclient@flashlab.fr



<b>Client :</b> Qualiconsult Immobilier Jean Philippe ROCHETTI 28 rue des Minors - Immeuble ET ERUPERY 67083-ENTZHEM	<b>Référence client :</b> 257150 <b>Référence FlashLab :</b> 169921941 <b>Adresse du chantier :</b> ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET	<b>Date d'acceptation :</b> 14/03/2016 <b>Date d'analyse :</b> 21/03/2016 <b>Date d'édition :</b> 24/03/2016
---	---	--

Phase analyse	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 002 <b>Localisation :</b> Déplacement 1 (Pâte)	<b>Référence échantillon client :</b> P02 - Mastic 2 (Pâte)				
- Mastic, Pâteurs, Indiscernables	# META	N/A	1	Tétrahydrofur	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 003 <b>Localisation :</b> Salle de jeu (Pâte)	<b>Référence échantillon client :</b> P03 - Colle de bois + Papier (Papiers de sol)				
- Papier, Colle pure, Indiscernables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 004 <b>Localisation :</b> Salle de jeu (Pâte)	<b>Référence échantillon client :</b> P04 - Enduit à base de plâtre (Mur et plafond)				
- Plâtre, Pâteurs, Indiscernables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 005 <b>Localisation :</b> Salle de jeu (Pâte)	<b>Référence échantillon client :</b> P05 - Enduit à base de plâtre (Plafond)				
- Plâtre, Pâteurs, Indiscernables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 006 <b>Localisation :</b> RDC Cage d'escalier 2 (Pâte)	<b>Référence échantillon client :</b> P06 - Enduit à base de plâtre (Mur et plafond)				
- Enduit, Pâteurs, Indiscernables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 007 <b>Localisation :</b> Déplacement 1 (Sous-sol)	<b>Référence échantillon client :</b> P07 - Ciment (Mur et plafond)				
- Enduit	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 008 <b>Localisation :</b> Déplacement 1 (Sous-sol)	<b>Référence échantillon client :</b> P08 - Plâtre (Plafond)				
- Matériau non compact	# MOUF	Matériau granuleux, Fibres de verre	2	N/A	Absence de fibres d'amiante

Le responsable des échantillons est tenu responsable par écrit de l'envoi régulier, au moment de la mission, des échantillons pour les tests prévus à l'analyse. Le responsable des échantillons est tenu responsable de l'identification et de l'emballage des échantillons, qui doivent être conservés et manipulés de manière appropriée. Les résultats analytiques obtenus par le laboratoire à partir de échantillons non identifiés ou non conservés de manière appropriée.



**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante  
Avant réalisation de travaux**

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



Site d'Analyse Grafhenstaden  
26, rue de l'Industrie  
57000 LA KIRCH GRAFHENSTADEN  
Tel : 03 88 57 01 04  
serviceclient@flashlab.fr



<b>Client :</b> Qualiconsult Immobilier Jean Philippe ROCHETTI 28 rue des Hérons - Immeuble ET ERUPERY 57000 ENY-CHÉM	<b>Référence client :</b> 257150 <b>Référence FlashLab :</b> 169987661 <b>Adresse du chantier :</b> ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET	<b>Date d'acceptation :</b> 14/03/2016 <b>Date d'analyse :</b> 21/03/2016 <b>Date d'édition :</b> 24/03/2016
--	---	--

Phase analyse	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb.	Traitement	
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 000 <b>Localisation :</b> Déplacement 1 (Sous-sol)	<b>Référence échantillon client :</b> P00 - Carrelage(s) (Tapisseries)				
- Laine de verre, Tressé, Papier	# MOUP	Matériau granuleux, Matériau synthétique, Fibres de papier, Fibres de verre	2	N/A	Absence de fibres d'amiante
- Fibre	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 000 <b>Localisation :</b> Déplacement 1 (Sous-sol)	<b>Référence échantillon client :</b> P00 - Murs (Peinture)				
- Murs, Peinture, Indéterminés	# META	N/A	1	Tétrahydrofur	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 001 <b>Localisation :</b> Local 1 (Sous-sol)	<b>Référence échantillon client :</b> P01 - Joint de brique (Mur et cloisons)				
- Joint	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 000 <b>Localisation :</b> Local 1 (Sous-sol)	<b>Référence échantillon client :</b> P00 - Colle joint carrelé (Peinture)				
- Colle joint	# META	N/A	1	Tétrahydrofur	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 000 <b>Localisation :</b> Local 2 (Sous-sol)	<b>Référence échantillon client :</b> P00 - Colle (Mur et cloisons)				
- Matériau de Peinture, Indéterminés	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 004 <b>Localisation :</b> Local 2 (Sous-sol)	<b>Référence échantillon client :</b> P00 - Joint mortier (Mur et cloisons)				
- Joint	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

Le responsable des analyses a une responsabilité qui s'arrête au bon usage des données rapportées par les clients. Il n'est pas responsable de l'interprétation et de l'utilisation des résultats, qui restent réservés au demandeur. Sauf erreur ou omission, toutes les données et documents ont été vérifiés lors de l'émission de ce rapport.



**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante  
Avant réalisation de travaux**

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



Site d'Analyse Grafhenstaden  
26, rue de l'Industrie  
67083 ELKIRCH GRAFHENSTADEN  
Tel : 03 88 57 01 04  
serviceclient@flashlab.fr



<b>Client :</b> Qualiconsult Immobilier Jean Philippe ROCHETTI 26 rue des Minors - Immeuble ET ERUPERY 67083-ELKIRCH	<b>Référence client :</b> 257150 <b>Référence FlashLab :</b> 169987169 <b>Adresse du chantier :</b> ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET	<b>Date d'acceptation :</b> 14/03/2016 <b>Date d'analyse :</b> 21/03/2016 <b>Date d'édition :</b> 24/03/2016
---	---	--

Phase analyse	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Tratement	
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 065 <b>Localisation :</b> Déplacement 3 (1er étage) <b>Observations :</b> Code (absence)	<b>Référence échantillon client :</b> P65 - Colle de lino + Plaque (Revêtement de sol)				
- Bois	# MCLP	Matériau granuleux, fibres de bois	2	N/A	Absence de fibres d'amiante
- Plaque souple	# META	N/A	1	Tetrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 066 <b>Localisation :</b> Déplacement 3 (1er étage) <b>Observations :</b> Code (absence)	<b>Référence échantillon client :</b> P66 - Colle de sol noir (Revêtement de sol)				
- Plaque sur sol noir	# META	N/A	1	Tetrahydrofurane	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 067 <b>Localisation :</b> Déplacement 3 (1er étage) <b>Observations :</b> Code (absence)	<b>Référence échantillon client :</b> P67 - Colle + Raglage (Revêtement de sol)				
- Colle noir et raglage indissociables	# META	N/A	1	Dioxolane	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 068 <b>Localisation :</b> Déplacement 3 (1er étage) <b>Observations :</b> Code (absence)	<b>Référence échantillon client :</b> P68 - Enduit à base de plâtre (Mur et plafond)				
- Plâtre, Plaque, indissociables	# META	N/A	1	Acide acétylhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 069 <b>Localisation :</b> Déplacement 3 (1er étage) <b>Observations :</b> Code (absence)	<b>Référence échantillon client :</b> P69 - Joint fibre (Portes coupe feu)				
- Matériau homogène	# META	N/A	1	Tetrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 070 <b>Localisation :</b> Déplacement 3 (1er étage) <b>Observations :</b> Code (absence)	<b>Référence échantillon client :</b> P70 - Enduit à base de plâtre (Plafond)				
- Plâtre, Plaque, indissociables	# META	N/A	1	Acide acétylhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 071 <b>Localisation :</b> Déplacement 3 (1er étage) <b>Observations :</b> Code (absence)	<b>Référence échantillon client :</b> P71 - Joint (Portes coupe feu)				
- Matériau homogène	# META	N/A	1	Tetrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante

Le responsable des analyses a une certitude que dans les limites indiquées sur ce rapport de mission les analyses ont été effectuées de façon exhaustive. Le responsable des analyses ne peut être tenu responsable de l'identification et de l'évaluation des amiantes qui devraient éventuellement se détecter. Seuls les résultats obtenus par le laboratoire de diagnostic sont référencés dans ce rapport de mission.

10/11



**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante  
Avant réalisation de travaux**

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



Site d'Analyse Grafenstaden  
26, rue de l'Industrie  
67081 GRAFFENSTADEN  
Tel : 03 88 57 01 04  
serviceclient@flashlab.fr



<b>Client :</b> Qualiconsult Immobilier Jean Philippe ROCHETTI 26 rue des Minors - Immeuble ET ERUPERY 67081-GRADENHEIM	<b>Référence client :</b> 257150 <b>Référence FlashLab :</b> 169987661 <b>Adresse du chantier :</b> ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET	<b>Date d'acceptation :</b> 14/03/2016 <b>Date d'analyse :</b> 21/03/2016 <b>Date d'édition :</b> 24/03/2016
--	---	--

Phase analyse	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 070 <b>Localisation :</b> Déplacement 4 (1er étage)	<b>Référence échantillon client :</b> P70 - Colle de lino (Revêtement de sol)				
- Colle pure	# META	N/A	1	Tétrahydrofur	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 071 <b>Localisation :</b> Déplacement 4 (1er étage)	<b>Référence échantillon client :</b> P70 - Rapprage (Revêtement de sol)				
- Rapprage, Colle pure, Intériorisée	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 074 <b>Localisation :</b> Déplacement 4 (1er étage)	<b>Référence échantillon client :</b> P70 - Colle de plâtre (Mur et cloisons)				
- Colle pure	# META	N/A	1	Tétrahydrofur	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 075 <b>Localisation :</b> Déplacement 4 (1er étage)	<b>Référence échantillon client :</b> P70 - Enduit à base de plâtre (Mur et cloisons)				
- Plâtre, Peinture, Intériorisée	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 076 <b>Localisation :</b> Déplacement 4 (1er étage)	<b>Référence échantillon client :</b> P76 - Enduit à base de plâtre (Plafond)				
- Plâtre, Peinture, Intériorisée	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 077 <b>Localisation :</b> Sentiers (1er étage)	<b>Référence échantillon client :</b> P77 - Colle de carrelage + Chape (Revêtement de sol)				
- Colle rapprage, Mortier dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 078 <b>Localisation :</b> Sentiers (1er étage)	<b>Référence échantillon client :</b> P76 - Colle de plâtre (Mur et cloisons)				
<b>Observations :</b> La totalité de l'échantillon a été utilisée	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 079 <b>Localisation :</b> Sentiers (1er étage)	<b>Référence échantillon client :</b> P76 - Colle de plâtre (Mur et cloisons)				
- Colle rapprage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

Le responsable des échantillons a une responsabilité sur les analyses réalisées par nos laboratoires. Ce rapport ne constitue pas un diagnostic de santé. La responsabilité de la réalisation de ce rapport appartient au client. Les résultats sont fournis sous réserve de la disponibilité des échantillons. Les résultats sont fournis sous réserve de la disponibilité des échantillons.



**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante  
Avant réalisation de travaux**

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



Site d'Analyse Grafenstaden  
26, rue de l'Industrie  
67081 LE KIRCH GRAFFENSTADEN  
Tel : 03 88 57 01 04  
serviceclient@flashlab.fr



<b>Client :</b> Qualiconsult Immobilier Jean Philippe ROCHETTI 28 rue des Minors - Immeuble ET ERUPERY 67081 ENY-CHÉM	<b>Reference client :</b> 257150 <b>Reference FlashLab :</b> 18P82161 <b>Adresse du chantier :</b> ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET	<b>Date d'acceptation :</b> 14/03/2016 <b>Date d'analyse :</b> 21/03/2016 <b>Date d'édition :</b> 24/03/2016
--	--	--

Phase analyse	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
<b>Reference échantillon FlashLab :</b> 000 <b>Localisation :</b> Sanitaires (1er étage) - Enduit, Peinture, Infocrochets	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Reference échantillon FlashLab :</b> 001 <b>Localisation :</b> Sanitaires (1er étage) - Plâtre, Peinture, Infocrochets	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Reference échantillon FlashLab :</b> 002 <b>Localisation :</b> Salle 4 (1er étage) <b>Observations :</b> Colle - absence	# MCLP # META	Matériau granuleux, Fibres de verre	2 1	N/A Tetrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante Absence de fibres d'amiante
<b>Reference échantillon FlashLab :</b> 003 <b>Localisation :</b> Salle 4 (1er étage) - Plaque sur, Verrier	# META	N/A	1	Tetrahydrofurane	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
<b>Reference échantillon FlashLab :</b> 004 <b>Localisation :</b> Salle 4 (1er étage) - Colle rose et rejointoiement infocrochets	# META	N/A	1	Chloroforme	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
<b>Reference échantillon FlashLab :</b> 005 <b>Localisation :</b> Salle 4 (1er étage) - Plâtre, Peinture, Infocrochets	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Reference échantillon FlashLab :</b> 006 <b>Localisation :</b> Salle 5 (1er étage) - Plaque sur, Verrier	# META	N/A	1	Tetrahydrofurane	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile

Le responsable des travaux a une obligation que nous ne pouvons garantir. Les analyses de repérage de matériaux par des flashs peuvent être faussés. Le responsable des travaux doit être responsable de l'identification et de l'évaluation des matériaux qui contiennent éventuellement de l'amiante. Nos analyses sont réalisées par un laboratoire accrédité par le conseil de l'équipement pour le bâtiment.



**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante  
Avant réalisation de travaux**

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



Site d'Analyse Grafhenstaden  
26, rue de l'Industrie  
67000 LE KIRCH GRAFHENSTADEN  
Tel : 03 88 67 01 04  
serviceclient@flashlab.fr



<b>Client :</b> Qualiconsult Immobilier Jean Philippe ROCHETTI 26 rue des Minors - Immeuble ET ERUPERY 67000 LE KIRCH	<b>Référence client :</b> 257150 <b>Référence FlashLab :</b> 169987661 <b>Adresse du chantier :</b> ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET	<b>Date d'acceptation :</b> 14/03/2016 <b>Date d'analyse :</b> 21/03/2016 <b>Date d'édition :</b> 24/03/2016
--	---	--

Phase analyse	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 007 <b>Localisation :</b> Salle 5 (1er étage)	<b>Référence échantillon client :</b> P07 - Colle + Ragréage (Revêtement de sol)				
- Colle colle et ragréage indécolorables	# META	N/A	1	Chromisme	<b>Présence de fibres d'amiante de type Crocidolite</b>
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 008 <b>Localisation :</b> Salle 5 (1er étage)	<b>Référence échantillon client :</b> P08 - Colle de carrelage (Mur et plafond)				
- Colle ragréage, Plâtre, Peinture, indécolorables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	<b>Absence de fibres d'amiante</b>
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 009 <b>Localisation :</b> Stockage (1er étage)	<b>Référence échantillon client :</b> P09 - Enduit à base de plâtre (Plafond)				
- Plâtre, Peinture, indécolorables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	<b>Absence de fibres d'amiante</b>
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 000 <b>Localisation :</b> Stockage (1er étage)	<b>Référence échantillon client :</b> P00 - Enduit à base de plâtre (Mur et plafond)				
- Plâtre	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	<b>Absence de fibres d'amiante</b>
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 001 <b>Localisation :</b> Salle 7 (1er étage)	<b>Référence échantillon client :</b> P01 - Colle de sol (Revêtement de sol)				
- Colle pure	# META	N/A	1	Tetrahydrofurane	<b>Absence de fibres d'amiante</b>
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 002 <b>Localisation :</b> Salle 7 (1er étage)	<b>Référence échantillon client :</b> P02 - Ragréage (Revêtement de sol)				
- Ragréage, Colle pure, indécolorables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	<b>Absence de fibres d'amiante</b>
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 003 <b>Localisation :</b> Salle 7 (1er étage)	<b>Référence échantillon client :</b> P03 - Colle de plâtre (Mur et plafond)				
- Colle pure	# META	N/A	1	Tetrahydrofurane	<b>Absence de fibres d'amiante</b>
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 004 <b>Localisation :</b> Salle 7 (1er étage)	<b>Référence échantillon client :</b> P04 - Enduit à base de plâtre (Mur et plafond)				
- Plâtre, Peinture, indécolorables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	<b>Absence de fibres d'amiante</b>

Le responsable des échantillons est tenu responsable pour avoir en bonne et due forme préparé les échantillons rapportés par le client. Le client est responsable de la conservation des échantillons et de leur envoi au laboratoire. Les échantillons doivent être envoyés au laboratoire dans des conditions de conservation adéquates. Le client est tenu responsable de la conservation des échantillons et de leur envoi au laboratoire. Les échantillons doivent être envoyés au laboratoire dans des conditions de conservation adéquates.

12/12



**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante  
Avant réalisation de travaux**

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



Site d'Analyse Grafhenstaden  
26, rue de l'Industrie  
67000 LE KIRCH GRAFHENSTADEN  
Tel : 03 88 57 01 04  
serviceclient@flashlab.fr



<b>Client :</b> Qualicousset Immobilier Jean Philippe ROCHETTI 26 rue des Minors - Immeuble ET ERUPERY 67000 ENCKENHEIM	<b>Référence client :</b> 257150 <b>Référence FlashLab :</b> 169987001 <b>Adresse du chantier :</b> ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET	<b>Date d'acceptation :</b> 14/03/2016 <b>Date d'analyse :</b> 21/03/2016 <b>Date d'édition :</b> 24/03/2016
--	---	--

Phase analyse	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 000 <b>Localisation :</b> Salle T (1er étage)	<b>Référence échantillon client :</b> P00 - Colle de talonnettes (Mur et plafond)				
- Colle revêtement	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 000 <b>Localisation :</b> San. (1er étage)	<b>Référence échantillon client :</b> P01 - Colle de carrelage + Chape (Revêtement de sol)				
- Colle revêtement Matériau dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 007 <b>Localisation :</b> San. (1er étage)	<b>Référence échantillon client :</b> P07 - Colle de plâtre (Mur et plafond)				
- Colle revêtement Peinture, Indiscernables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 008 <b>Localisation :</b> San. (1er étage)	<b>Référence échantillon client :</b> P08 - Enduit à base de plâtre (Mur et plafond)				
- Plâtre, Peinture, Indiscernables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 009 <b>Localisation :</b> WC F (1er étage)	<b>Référence échantillon client :</b> P09 - Colle de talonnettes (Mur et plafond)				
- Colle revêtement	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 100 <b>Localisation :</b> WC F (1er étage)	<b>Référence échantillon client :</b> P100 - Enduit à base de plâtre (Plafond)				
- Plâtre, Peinture, Indiscernables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 101 <b>Localisation :</b> Zone T (Garage)	<b>Référence échantillon client :</b> P101 - Enduit ciment (Mur et plafond)				
- Matériau dur, Analyse globale	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 102 <b>Localisation :</b> Garage (Plac)	<b>Référence échantillon client :</b> P102 - Enduit/Craie (Mur et plafond)				
- Matériau dur, Peinture, Indiscernables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

Le responsable des échantillons est une entité qui agit en tant que régulateur. Les données relatives à la mission sont la propriété de FlashLab. Le responsable de l'analyse est responsable de l'interprétation et de l'émission des résultats. Les résultats sont soumis à validation. Les résultats sont destinés à être utilisés par le client et ne doivent pas être diffusés sans le consentement du responsable.



**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante  
Avant réalisation de travaux**

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



Site d'Analyse Grafenstaden  
26, rue de l'Industrie  
67000 LE KIRCH GRAFFENSTADEN  
Tel : 03 88 57 01 04  
serviceclient@flashlab.fr



<b>Client :</b> Qualiconsult Immobilier Jean Philippe ROCHETTI 26 rue des Minors - Immeuble ET ERUPERY 67000 LE KIRCH	<b>Référence client :</b> 257150 <b>Référence FlashLab :</b> 169921941 <b>Adresse du chantier :</b> ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET	<b>Date d'acceptation :</b> 14/03/2016 <b>Date d'analyse :</b> 21/03/2016 <b>Date d'édition :</b> 24/03/2016
--	---	--

Phase analyse	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb.	Traitement	
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 103 <b>Localisation :</b> Garage (Pis)	<b>Référence échantillon client :</b> P103 - Crag extérieur (Mur et vitrines)				
- Matériau de Peinture, Intériorisation	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 104 <b>Localisation :</b> Garage (Pis)	<b>Référence échantillon client :</b> P104 - Joint mur/Plafond				
- Joint, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 105 <b>Localisation :</b> Facade SUD (Facade)	<b>Référence échantillon client :</b> P105 - Crag 1 (Mur et vitrines)				
- Matériau de Analyse global	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 106 <b>Localisation :</b> Facade OUEST (Facade)	<b>Référence échantillon client :</b> P106 - Crag 2 (Mur et vitrines)				
- Matériau de Analyse global	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 107 <b>Localisation :</b> Facade NORD (Facade)	<b>Référence échantillon client :</b> P107 - Joint pierre/Mur (Mur et vitrines)				
- Joint, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 108 <b>Localisation :</b> Facade NORD (Facade)	<b>Référence échantillon client :</b> P108 - Crag 3 (Mur et vitrines)				
- Matériau de Peinture, Intériorisation, Analyse global	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 109 <b>Localisation :</b> Facade EST (Facade)	<b>Référence échantillon client :</b> P109 - Crag 4 (Mur et vitrines)				
- Matériau de Peinture, Intériorisation, Analyse global	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile

Le responsable des travaux s'engage à ne pas effectuer de travaux de réparation ou de remplacement de matériaux contenant de l'amiante sans l'autorisation écrite de l'Etat. Le responsable des travaux s'engage à ne pas effectuer de travaux de réparation ou de remplacement de matériaux contenant de l'amiante sans l'autorisation écrite de l'Etat. Le responsable des travaux s'engage à ne pas effectuer de travaux de réparation ou de remplacement de matériaux contenant de l'amiante sans l'autorisation écrite de l'Etat.



**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante  
Avant réalisation de travaux**

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



Site d'Flash Grafhenstaden  
28, rue de l'Industrie  
67400 LE KIRCH GRAFHENSTADEN  
Tel : 03 88 67 01 04  
serviceclient@flashlab.fr



<b>Client :</b> Qualiconsult Immobilier Jean Philippe ROCHETTI 28 rue des Minors - Immeuble ET ERUPERTY 67400-ENTZHEIM	<b>Référence client :</b> 257150 <b>Référence FlashLab :</b> 18P82168 <b>Adresse du chantier :</b> ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET	<b>Date d'acceptation :</b> 14/03/2016 <b>Date d'analyse :</b> 21/03/2016 <b>Date d'édition :</b> 24/03/2016
---	--	--

**Méthodes d'analyse pour la recherche des fibres d'amiante dans les matériaux :**

MOLP (Microscopie Optique à Lumière Polarisée) - adaptée du Guide ISO 248 - Apprendre 2 et méthode interne  
MTRA (Microscopie Electronique à Transmission Analytique) - selon la norme NF X 43-000 (partie pertinentes) et méthode interne

Validé par : Sophie COSTA  
Chef d'équipe



La responsabilité de ce rapport appartient à son destinataire qui doit en faire usage de manière responsable. Les données relatives à la conformité des matériaux sont données à titre indicatif. La responsabilité de l'interprétation et de l'application des résultats appartient au destinataire qui devra consulter un spécialiste. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la société est formellement interdite.



**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante  
Avant réalisation de travaux**

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



Site d'Analyse Grafhenstaden  
28, rue de l'Industrie  
67000 ELKRON GRAFHENSTADEN  
Tel : 03 88 57 01 04  
serviceclient@flashlab.fr



**RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

<b>Clien :</b> Qualiconsult Immobilier Jean Philippe ROCHETTI 28 rue des Herons - Immeuble ET ERUPERY 67500 ENTZHEIM	<b>Référence client :</b> 257150 <b>Référence FlashLab :</b> 16PP20002 <b>Adresse du chantier :</b> ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET	<b>Date d'acceptation :</b> 23/03/2016 <b>Date d'analyse :</b> 20/03/2016 <b>Date d'édition :</b> 01/04/2016
---	---	--

Phase analysée	Méthode	Exemplar nomenclature	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 001 <b>Localisation :</b> Local 1 (Pâti) - Colle revêtement Matériau dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon client :</b> P102 - Colle de carrelage - Chape (Revêtement de sol)					
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 002 <b>Localisation :</b> Local 1 (Pâti) - Colle revêtement	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon client :</b> P101 - Colle de plâtre (Mur et plafond)					
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 003 <b>Localisation :</b> Local 1 (Pâti) - Colle revêtement	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon client :</b> P102 - Colle de plâtre (Mur et plafond)					
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 004 <b>Localisation :</b> Local 1 (Pâti) - Matériau dur, Fenêtre, Infoscénario	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon client :</b> P103 - Enduit (Mur et plafond)					
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 005 <b>Localisation :</b> Local 1 (Pâti) - Plâtre, Fenêtre, Infoscénario	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon client :</b> P104 - Enduit à base de plâtre (Plafond)					
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 006 <b>Localisation :</b> Local 1 (Pâti) - Matériau dur, Fenêtre, Infoscénario	# META	N/A	1	Tétrahydrofur	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon client :</b> P105 - Mastic (Fenêtre)					
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 007 <b>Localisation :</b> Local 1 (Pâti) - Matériau dur, Fenêtre, Infoscénario	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon client :</b> P106 - Enduit (Mur et plafond)					

Le responsable des échantillons a une responsabilité sur les analyses réalisées. Les analyses sont réalisées par des laboratoires agréés par le préfet de la région de la Haute-Normandie. Le responsable de l'analyse est responsable de l'identification et de l'interprétation des résultats. Les résultats sont fournis en double exemplaire.



**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante  
Avant réalisation de travaux**

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



Site d'Analyse Grafhenstaden  
35, rue de l'Industrie  
67000 LE KIRCH GRAFFHENSTADEN  
Tel : 03 88 57 01 04  
serviceclient@flashlab.fr



<b>Client :</b> Qualiconsult Immobilier Jean Philippe ROCHETTI 28 rue des Héros - Immeuble ET ERUPERY 67000 ENY-CHÉM	<b>Référence client :</b> 257150 <b>Référence FlashLab :</b> 18FF06006 <b>Adresse du chantier :</b> ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET	<b>Date d'acceptation :</b> 22/03/2016 <b>Date d'analyse :</b> 30/03/2016 <b>Date d'émission :</b> 01/04/2016
---	---	---

Phase analyse	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 008 <b>Localisation :</b> Local vito (Pis)	<b>Référence échantillon client :</b> P117 - Ental à base de plâtre (Plâtre)				
- Plâtre, Peinture, Isolant	# META	NS	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 009 <b>Localisation :</b> Local vito (Pis)	<b>Référence échantillon client :</b> P118 - Colle de briques (Mx et ciment)				
- Colle revêtement	# META	NS	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 010 <b>Localisation :</b> Local vito (Pis)	<b>Référence échantillon client :</b> P119 - Traces résine époxyde (Fuyant)				
- Traces	# MCLP	Matériau granuleux, fibres de papier	2	NS	Absence de fibres d'amiante
- Matériau isolant, Traces, Isolant	# META	NS	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 011 <b>Localisation :</b> Garage 2 (Pis)	<b>Référence échantillon client :</b> P120 - Ental (Mx et ciment)				
- Matériau dur, Peinture, Isolant	# META	NS	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 012 <b>Localisation :</b> Garage 2 (Pis)	<b>Référence échantillon client :</b> P121 - Ental à base de plâtre (Plâtre)				
- Plâtre, Peinture, Isolant	# META	NS	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 013 <b>Localisation :</b> Facade Garage/Local/Local vito (Pis)	<b>Référence échantillon client :</b> P122 - Ciment (Mx et ciment)				
- Matériau dur	# META	NS	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
<b>Référence échantillon FlashLab :</b> 014 <b>Localisation :</b> Facade Garage/Local/Local vito (Pis)	<b>Référence échantillon client :</b> P123 - Joint de joint (Mx et ciment)				
- Matériau dur	# META	NS	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

La responsabilité de ce rapport appartient à son destinataire qui doit en faire usage de manière responsable. Qualiconsult Immobilier ne peut être tenue responsable de l'utilisation abusive ou de l'interprétation des résultats. Les données présentées sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Qualiconsult Immobilier ne peut être tenue responsable de l'utilisation abusive ou de l'interprétation des résultats. Les données présentées sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante  
Avant réalisation de travaux**

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



Site d'Flash Grafhenstaden  
28, rue de l'Industrie  
67000 LE KIRCH GRAFHENSTADEN  
Tel : 03 88 67 01 04  
serviceclient@flashlab.fr



<b>Client :</b> Qualiconsult Immobilier Jean Philippe ROCHETTI 28 rue des Minors - Immeuble ET ERUPERTY 67000 LE KIRCH	<b>Référence client :</b> 257150 <b>Référence FlashLab :</b> 18FF08008 <b>Adresse du chantier :</b> ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET	<b>Date d'acceptation :</b> 22/03/2016 <b>Date d'analyse :</b> 30/03/2016 <b>Date d'édition :</b> 01/04/2016
---	---	--

**Méthodes d'analyse pour la recherche des fibres d'amiante dans les matériaux :**

MOLP (Microscopie Optique à Lumière Polarisée) - adaptée au Guide ISO 248 - Apprendis 2 et méthode interne  
MTRA (Microscopie Electronique à Transmission Analytique) - selon la norme NF X 43-000 (partie pertinentes) et méthode interne

Validé par : Sophie COSTA  
Chef d'équipe



La responsabilité de ce rapport appartient à son destinataire qui s'engage à utiliser les données qu'il contient pour les seuls besoins à l'origine de sa commande. Le responsable de l'analyse s'engage à fournir les résultats de son analyse et à garantir la confidentialité des informations qui y sont contenues. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la société est formellement interdite.



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante**

**Avant réalisation de travaux**

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**

**ANNEXE 5 - DESCRIPTIF DES TRAVAUX ENVISAGES  
(Documents fournis par le Maître d'Ouvrage)**




QUALICONSULT  
IMMOBILIER

### Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**

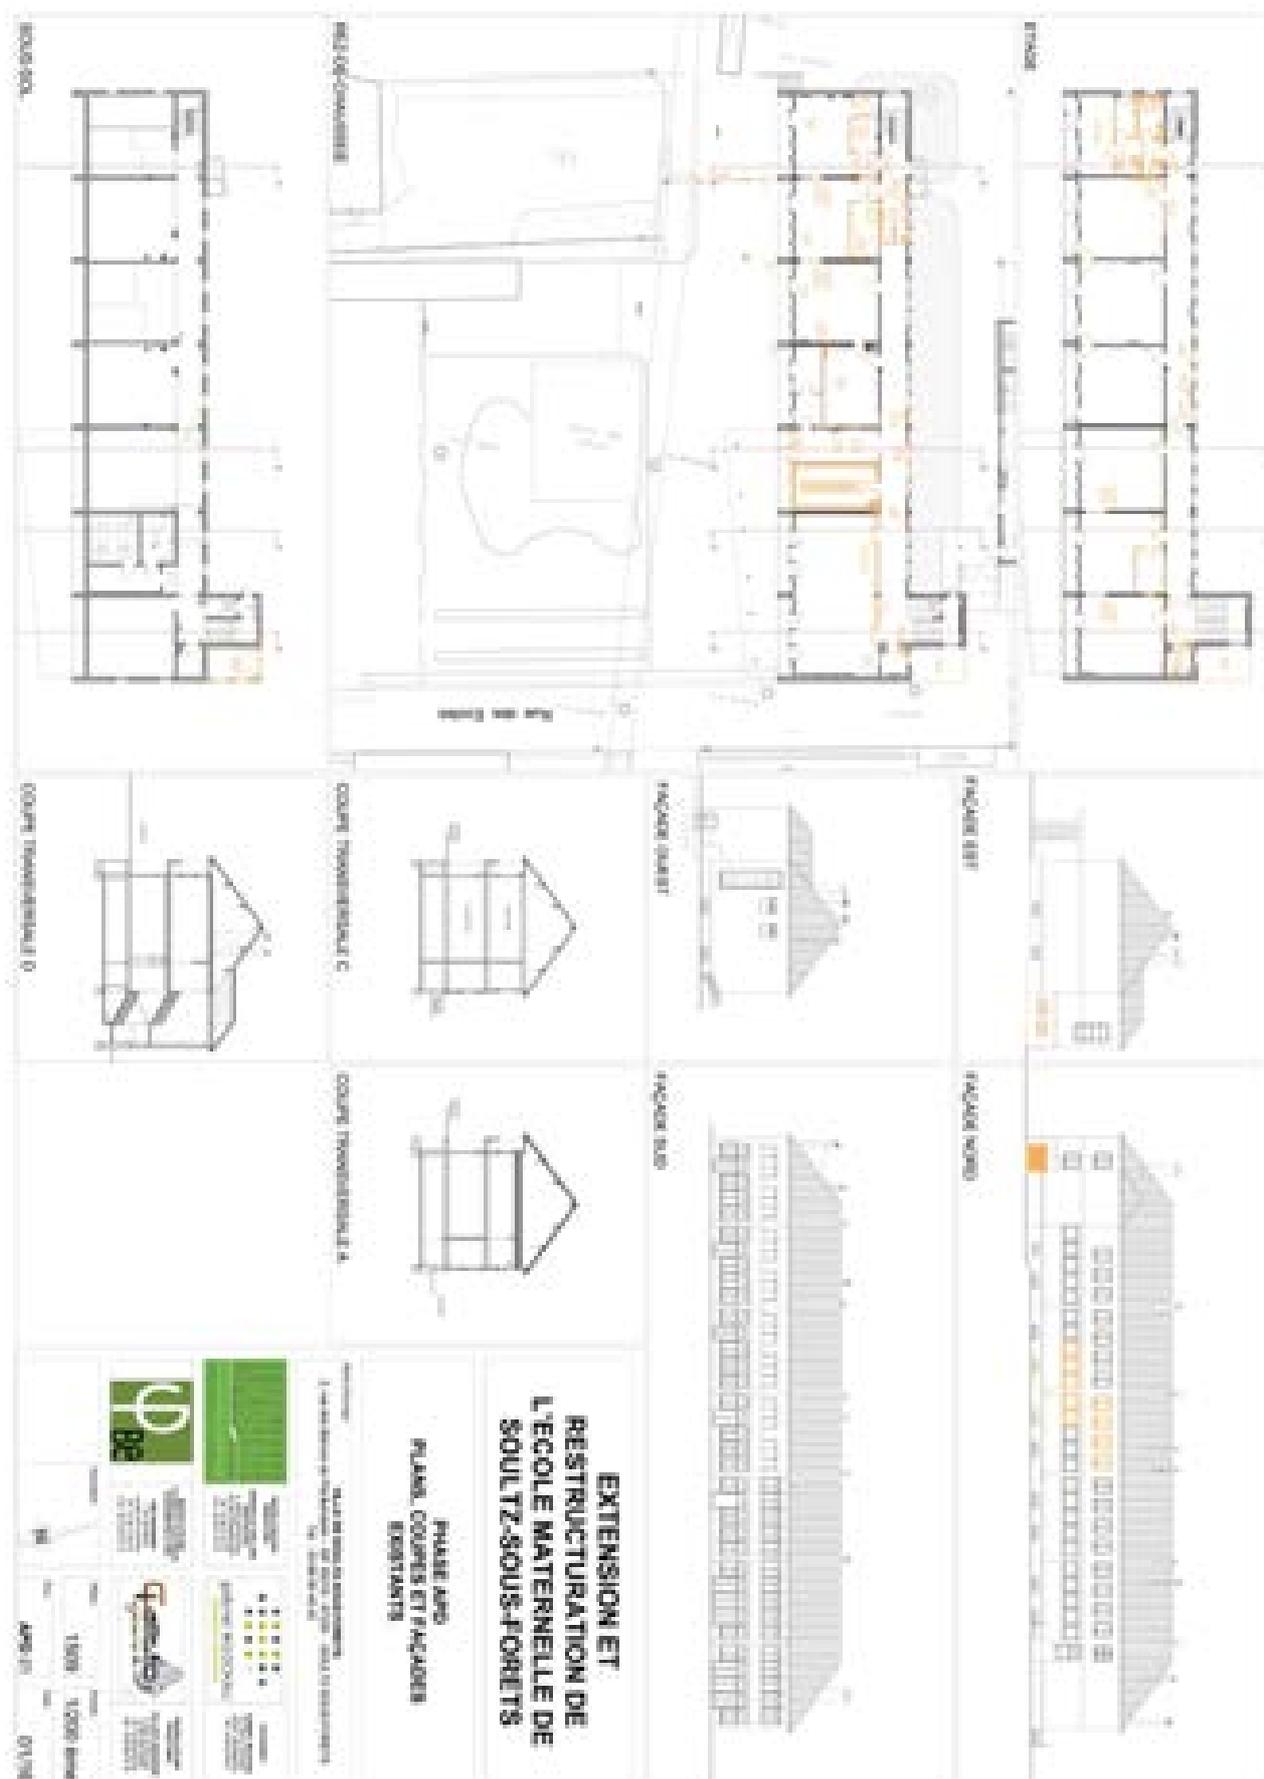




QUALICONSULT  
IMMOBILIER

### Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**

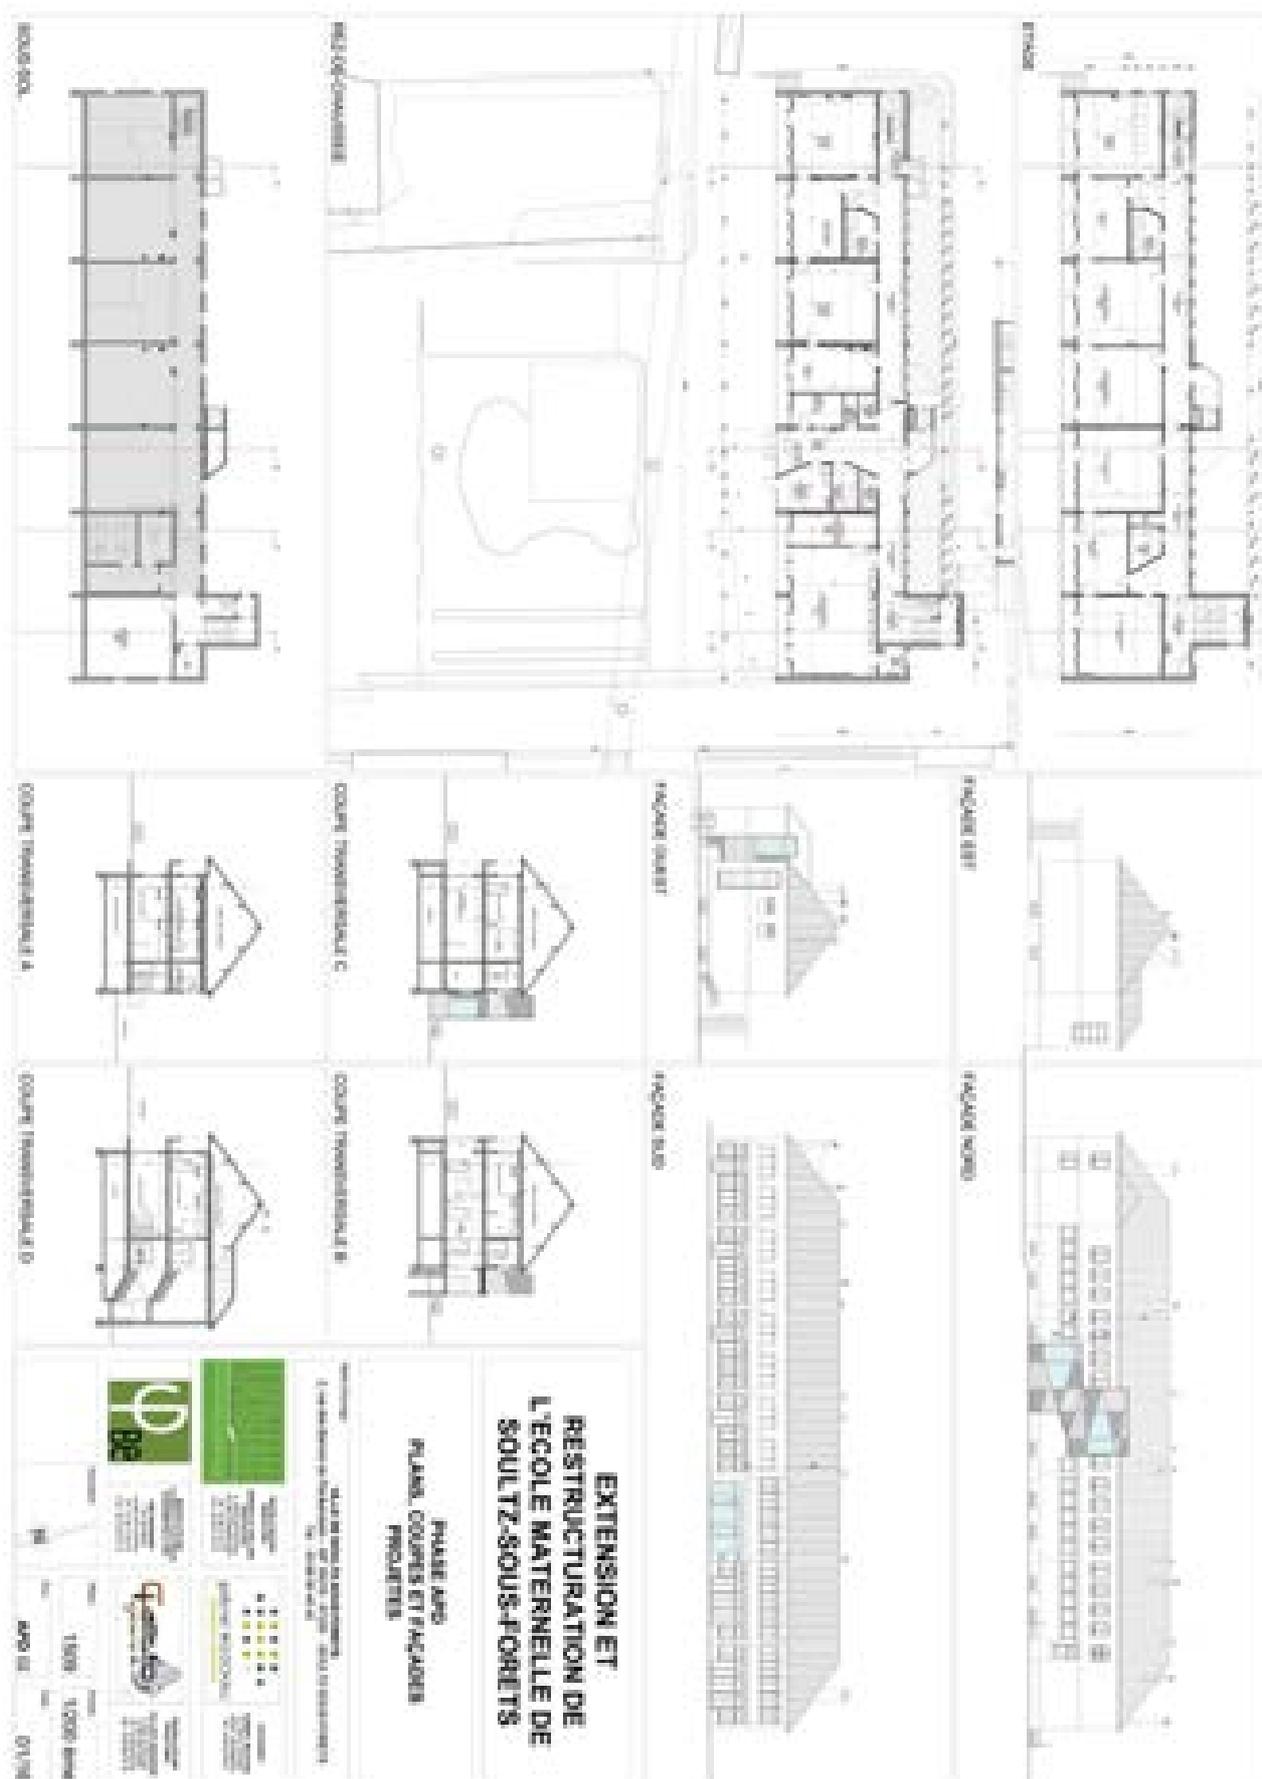



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante**

**Avant réalisation de travaux**

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**

## **ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE**



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



ATTESTATION D'ASSURANCE

MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD

1921 Allée de l'Europe  
92846 CLICHY Cedex

ASSQCI

Atteste que le souscripteur désigné ci-dessous :

**QUALICONSULT IMMOBILIER**

8 rue Jean Goujon - 75008 PARIS

Est titulaire de contrat de **RESPONSABILITE CIVILE n°127.164.241** destinés à garantir les conséquences pécuniaires des fautes, erreurs, omissions qui pourrait être commises dans l'exercice des missions confiées en qualité de diagnostiqueurs immobiliers.

Les missions :

- ⊙ Diagnostic amiante avant travaux ou démolition,
- ⊙ Diagnostic amiante avant-vente,
- ⊙ Dossier technique amiante,
- ⊙ Diagnostic gaz,
- ⊙ Diagnostic termites,
- ⊙ Expertise au plomb (CREP),
- ⊙ Risques naturels et technologiques,
- ⊙ Diagnostic de performance énergétique,
- ⊙ Diagnostic légionellose,
- ⊙ Diagnostic radon,
- ⊙ Etat des lieux,
- ⊙ Prix conventionnel : normes d'habitabilité, prix à tous états,
- ⊙ Contrôle périodique amiante,
- ⊙ Etat parasitaire,
- ⊙ Loi Carrez,
- ⊙ Diagnostic Mètre Habitatte Loi Bessin,
- ⊙ Etat de l'installation électrique intérieure,
- ⊙ Millésime/Tantômes,
- ⊙ Diagnostic technique SRU,
- ⊙ Recherche de plomb dans l'eau,
- ⊙ Recherche de plomb avant travaux,
- ⊙ Etat descriptif relatif à la dépose et la performance technique du logement (loi Sclérier),
- ⊙ Assainissement autonome et privé,
- ⊙ Diagnostic conformité piscine,
- ⊙ Diagnostic gestion des déchets lors de démolition,
- ⊙ Assistance dans l'évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs (décret 2001-1016 du 5 nov. 2001) : document unique

Les sommes assurées :

- ⊙ RC Exploitation : 8.000.000 € tous dommages confondus par sinistre et par année
- ⊙ RC Professionnelle : 2.000.000 € tous dommages confondus par sinistre et par année

La présente attestation est délivrée pour valoir ce qui de droit pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2016 au 31 décembre 2016. Elle ne peut engager la compagnie au-delà des clauses, limites et conditions de la police à laquelle elle se réfère, notamment en cas de suspension et de résiliation.

Fait à Clichy, le 18 décembre 2015

MMA IARD Assurances Mutuelles Société d'assurance mutuelle à capitalisation fixe - RCS La Seine 771 801 131  
MMA IARD Société anonyme au capital de 127 100 000 euros - RCS La Seine 442 040 881  
Siège social : 14 Boulevard de la République - 92000 La Seine - 02204 1 - Entreprise Régie par le Code des Assurances

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293  
2 B, rue des Hérons

Immeuble St Exupéry 67960 ENTZHEIM - Tel./Fax. : 0388784581 - 0388785628

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. PARIS B 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00692 - APE 7120 B

Siège social : 8, rue Jean Goujon - 75008 PARIS - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  
contenant de l'amiante**

**Avant réalisation de travaux**

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**

## **ANNEXE 7 - ATTESTATION DE CERTIFICATION**



QUALICONSULT  
IMMOBILIER

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 257150  
12/04/2016

Immeuble bâti concerné : **Appartement - ECOLE MATERNELLE SOULTZ SOUS FORETS - 67250 SOULTZ SOUS FORET**



# Certificat

## Diagnostics Techniques Immobiliers

La certification de compétences de personnes physiques est attribuée par  
GINGER CATED à :

**RIGHETTI Jean-Philippe sous le numéro 1403**

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics suivantes :

		Institut du type de diagnostic technique immobilier	Date d'effet	Date d'expiration
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Amiante</b>	Mission de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante	20/07/2015	19/07/2020
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Plomb</b>	Contrat de Repère (Rapport au plomb) (CRP)	20/07/2015	19/07/2020
	<input type="checkbox"/> Mises Plomb	Diagnostic de mise à jour ou de suivi de l'état des contaminés par le plomb (MJP) Cet état peut porter sur plusieurs lots (MJP)		
<input type="checkbox"/>	<b>Termites</b>	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et indiquant si et où elles sont		
<input type="checkbox"/>	<b>DPE</b>	Diagnostic de performance énergétique		
	<input type="checkbox"/> Mises DPE	Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiements		
<input type="checkbox"/>	<b>GAZ</b>	Etat des installations intérieures de gaz		
<input type="checkbox"/>	<b>Electricité</b>	Etat des installations intérieures d'électricité		

Le lundi 20 juillet 2015



Le Directeur Ginger Cated  
Michel KHATIB



ES - 0115 100000  
Ref : 2015000000

GINGER CATED - ZAC La Chef Saint Pierre - 12 avenue Gay Lussac - 78 990 ELANCOURT  
Téléphone : 01 30 85 24 80 - Email : [certificat@contact@cofrocroupe.com](mailto:certificat@contact@cofrocroupe.com) - Site : [www.cated.fr](http://www.cated.fr)

page 1 sur 2